

# Pré-Rapport du 18/03/2026 de la mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bâti

(Selon Arrêté du 16 Juillet 2019 et Norme NF X 46-020 : Aout 2017)



## BIEN IMMOBILIER CONCERNE :

154 RUE DE LA Butte  
gîte communal  
72110 SUIN

## Propriétaire

Mairie de Suin  
143, route de la butte  
71220 SUIN

## Demandeur

Mairie de Suin  
143, route de la butte  
71220 SUIN

## SYNTHESE DU RAPPORT :

Dans le cadre de la mission objet du présent « Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Programme des travaux : cf. chapitre 1

**Date du rapport :** 18/03/2026

**Date de visite :** 03/03/2026

**Nombre de pages :** 65

**Fait à :** 69003 LYON

**Référence du dossier :** 2602CRALY -  
BI14630000000312

**Nombre de prélèvements :** 51

**Nombre d'analyses réalisées :** 55

**Le présent rapport est établi par :**  
Teddy FRESNEAU

**dont les compétences sont certifiées par :** I.Cert  
Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires -  
Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE  
**sur la durée de validité du :** 26/01/2022 au  
25/01/2029

**Certificat de compétence :**  
n° CPDI6227

**Contrat d'assurance :**  
AXA /n° 37503519275087 / échéance 31/12/2026

Révision	Date	Objet
Version initiale	18/03/2026	Edition initiale

*Nota : Toute nouvelle version de rapport annule et remplace les versions précédentes.*

*Le présent rapport et ses annexes forment un tout indissociable dont il ne peut être fait état, vis-à-vis de tiers, que par publication ou communication in extenso.*

# Sommaire

<b>I. PROGRAMME ET PERIMETRE.....</b>	<b>3</b>
1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE.....	3
2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE .....	3
<b>II. CONCLUSIONS .....</b>	<b>4</b>
<b>III. OBJET DE LA MISSION .....</b>	<b>5</b>
1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE .....	5
2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES .....	5
<b>IV. DEROULEMENT DE LA MISSION .....</b>	<b>6</b>
1. PRESTATIONS REALISEES.....	6
2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE .....	6
3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE .....	6
4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION.....	8
5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION .....	8
<b>V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....</b>	<b>9</b>
1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE .....	9
2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE.....	10
3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES.....	14
<b>VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE.....</b>	<b>15</b>
1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT .....	15
2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT.....	15
<b>ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION.....</b>	<b>16</b>
1. PRELEVEMENTS .....	17
2. COMPOSANTS.....	30
<b>ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS .....</b>	<b>33</b>
<b>ANNEXE 3 - PV ANALYSES .....</b>	<b>38</b>
<b>ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS .....</b>	<b>54</b>
<b>ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES .....</b>	<b>64</b>
<b>ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>	<b>65</b>

# I. PROGRAMME ET PERIMETRE

## 1. PROGRAMME / PERIMETRE DES TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Référence du programme de travaux transmis : Néant

Réaménagement intérieur du gîte existant au R+1.

Modification de l'accès au gîte avec la création d'une nouvelle baie en façade ouest, d'un escalier et d'un balcon filant.

Modification du système de chauffage pour l'ensemble du bâtiment : Salle polyvalente au RDC (espace de stockage au RDC)

Ravalement des façades (hors façade Ouest)

## 2. PROGRAMME / PERIMETRE DE REPERAGE

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

Le périmètre de repérage est le suivant :

Niveau	Pièce	Zone
1er étage	Dégagement 1	Sol
	Salon	Sol
	Dégagement 2	Sol
	Wc 2	Sol
	Cuisine 2	Sol
	Cuisine 2	Sol
	Salle de bain	Sol
	Dégagement 3	Sol
	Chambre 2	Sol
	Salon	Sol (Revêtement inférieur)
	Chambre 2	Sol (Revêtement inférieur)
Rez de chaussée	Escalier	Murs porteurs
1er étage	Dégagement 1	Murs porteurs
	Chambre 1	Murs porteurs
	Salon	Murs porteurs
	Chambre 2	Murs porteurs
	Chambre 3	Murs porteurs
	Cuisine 2	Murs porteurs
	Salle de bain	Murs porteurs
Rez de chaussée	Escalier	Cloisons
1er étage	Dégagement 1	Cloisons
	Dégagement 2	Cloisons
	Chambre 1	Cloisons
	Salon	Cloisons
	Dégagement 3	Cloisons
	Chambre 2	Cloisons
	Chambre 3	Cloisons
	Wc 2	Cloisons
	Cuisine 2	Cloisons
	Salle de bain	Cloisons
	Cuisine 2	Embrasure/allège fenêtre
	Cuisine 2	Autour Evier
	Salle de bain	Douche et lavabo
	Wc 2	Autour Wc
	Dégagement 1	Embrasure fenêtres
	Chambre 1	Sol cheminée
	Dégagement 1	Huissieries/boiseries/plinthes
	Dégagement 2	Huissieries/boiseries/plinthes
	Wc 2	Huissieries/boiseries/plinthes
	Chambre 1	Huissieries/boiseries/plinthes

Niveau	Pièce	Zone
	Cuisine 2	Huisseries/boiseries/plinthes
	Salon	Huisseries/boiseries/plinthes
	Salle de bain	Huisseries/boiseries/plinthes
	Dégagement 3	Huisseries/boiseries/plinthes
	Chambre 2	Huisseries/boiseries/plinthes
	Chambre 3	Huisseries/boiseries/plinthes
	Dégagement 1	Plafond
	Dégagement 2	Plafond
	Chambre 1	Plafond
	Salon	Plafond
	Dégagement 3	Plafond
	Chambre 2	Plafond
	Chambre 3	Plafond
	Wc 2	Plafond
	Cuisine 2	Plafond
	Salle de bain	Plafond
	Dégagement 1	Plafond
	Dégagement 2	Plafond
	Wc 2	Plafond
	Dégagement 1	Fenêtres
	Cuisine 2	Fenêtres
	Cuisine 2	Porte fenêtre
	Salle de bain	Porte fenêtre
	Dégagement 1	Fenêtres Simple vitrage
	Cuisine 2	Fenêtres Simple vitrage
	Chambre 1	Fenêtres double vitrage
	Salon	Fenêtres double vitrage
	Chambre 3	Fenêtres double vitrage
	Chambre 1	Volets bois
	Salon	Volets bois
	Chambre 3	Volets bois
	Cuisine 2	Volets métal
	Chambre 2	Volets métal
Combles	Combles	Sol
Rez de chaussée	Entrée	Plafond
	Wc 1	Plafond
	Cuisine 1	Plafond
	Stockage	Plafond
	Salle communale	Plafond
	Salle communale	Plafond
	Stockage	Murs et doublage
Extérieur	Façade Nord	Façades
	Façade Est	Façades
	Façade Sud	Façade
	Escalier	Escalier métallique
	Façade Ouest	Escalier métallique

## II. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission objet du présent « Pré-rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante », **il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.**

Localisation	Matériau ou produit
1er étage - Wc 2 (Autour Wc)	Colle de faïence

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.



### III. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné à constituer le rapport de **repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis**.

La mission confiée par le donneur d'ordre à SOCOTEC est réalisée dans le respect de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis et le présent rapport comporte :

1. L'identification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d'ordre) ;
2. L'identification complète de l'immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3. Le programme et le périmètre de repérage définis par l'opérateur de repérage ;
4. L'identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l'immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n'est pas le propriétaire) ;
5. La ou le(s) date(s) d'exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
7. La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d'eux la présence ou l'absence d'amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d'amiante, l'estimation de la quantité ;
8. La signature et le visa de l'opérateur ayant réalisé le repérage ;
9. L'obligation faite au propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation, de mise à jour du document de traçabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;
10. En annexes : plan et croquis de l'immeuble bâti avec localisation des sondages faisant suite à des investigations approfondies ou à l'utilisation d'outil de mesure, des prélèvements d'échantillon et des matériaux et produits contenant de l'amiante identifiés ; rapports d'essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par l'opérateur est basé sur les composants de la construction de l'annexe I de l'arrêté du 16 Juillet 2019 et de l'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par le donneur d'ordre.

*Rappel réglementaire et normatif:*

- *L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés*
- *Article R4412-97 du code du travail*
- *Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.*
- *Arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis*
- *Norme NF X 46-020 : version Aout 2017*

**Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n'a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries, réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.**

#### 1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de l'immeuble : Autres

Date de construction : Date du permis de construire non connue

#### 2. PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES

Niveaux	Locaux
Rez de chaussée	Entrée
Rez de chaussée	Wc 1
Rez de chaussée	Cuisine 1
Rez de chaussée	Salle communale
Rez de chaussée	Stockage
Rez de chaussée	Escalier
1er étage	Dégagement 1
1er étage	Dégagement 2
1er étage	Wc 2
1er étage	Chambre 1
1er étage	Cuisine 2
1er étage	Salon

1er étage	Salle de bain
1er étage	Dégagement 3
1er étage	Chambre 2
1er étage	Chambre 3
Combles	Combles
Extérieur	Escalier
Extérieur	Façade Ouest
Extérieur	Façade Nord
Extérieur	Façade Sud
Extérieur	Façade Est

## IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

### 1. PRESTATIONS REALISEES

- ☒ Entretien préalable, échange avec le donneur d'ordre sur l'organisation et les moyens nécessaires, recueil des informations relatives à l'immeuble bâti,
- ☒ Analyse de la documentation fournie par le donneur d'ordre
- ☒ Visite de l'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de l'amiante concernés. Cette étape est suivie d'investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
- ☒ Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrages) et d'une stratégie de prélèvement. Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.
- ☒ Prélèvement d'échantillons de matière et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de SOCOTEC  
**Laboratoire(s) d'analyse :** ITGA Saint-Etienne (Cofrac : 1-1761)
- ☒ Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
- ☒ Rédaction du présent Pré-Rapport du 18/03/2026 de la mission, des annexes, croquis.

### 2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :  
> Nom: MAIRIE

### 3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

#### Remarques :

Les joints d'étanchéité entre structure et menuiseries (type compriband) n'ont pas pu être sondés, leur accessibilité nécessitant le sciage ou la dépose des dormants. Une telle intervention rendrait le bâtiment vulnérable aux aléas climatiques, aux intrusions et au vandalisme. Par conséquent, la présence éventuelle de MPCA dans ces zones ne peut être exclue.

La ZPSO 30 a fait l'objet de deux prélèvements : le prélèvement n°43, positif à l'amiante, et le prélèvement n°44, négatif. En conséquence, et par principe de précaution, la ZPSO 30 est considérée comme positive à l'amiante. Une contre-analyse a toutefois été demandée au laboratoire ;

**La contre analyse a infirmé le résultat du prélèvement 43, qui finalement ne contient pas d'amiante. Par conséquent la ZPSO 30 n'est plus considéré amianté.**

Observations	Oui	Non	Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site	-	-	X
Vide sanitaire accessible et visitable			X
Combles accessibles et visitables	X		
Toiture accessible et visitable			X
Bâtiment vide d'occupants	X		
Bâtiment vide de mobiliers		X	
Equipements en fonctionnement	X		

## Parties non visitées, devant faire l'objet d'investigations approfondies après mise en œuvre de moyens par le donneur d'ordre :

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante.

Localisation	Parties du local	Raison	Moyens à mettre en œuvre
Façade	Joint de type compriband	Impossibilité d'investigation approfondie non destructive.	Dépose ou sciage du dormant

## Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

### Remarques :

Les joints d'étanchéité entre structure et menuiseries (type compriband) n'ont pas pu être sondés, leur accessibilité nécessitant le sciage ou la dépose des dormants. Une telle intervention rendrait le bâtiment vulnérable aux aléas climatiques, aux intrusions et au vandalisme. Par conséquent, la présence éventuelle de MPCA dans ces zones ne peut être exclue.

La ZPSO 30 a fait l'objet de deux prélèvements : le prélèvement n°43, positif à l'amiante, et le prélèvement n°44, négatif. En conséquence, et par principe de précaution, la ZPSO 30 est considérée comme positive à l'amiante. Une contre-analyse a toutefois été demandée au laboratoire ;

**La contre analyse a infirmé le résultat du prélèvement 43, qui finalement ne contient pas d'amiante. Par conséquent la ZPSO 30 n'est plus considéré amianté.**

Occupation des locaux : Vide

#### 4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUE A SOCOTEC DANS LE CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés	Documents remis
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés	Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place	Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité	Non
Plans	Oui

Observations :

**Néant**

#### 5. PLANS DES PARTIES D'IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage	Intitulé du plan
Rdc	Rdc
R+1	R+1
Plan de masse	Plan de masse
R+1 Amiante (Faïence)	R+1 Amiante (Faïence)

## V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

- > Les composants contenant de l'amiante (§ V.1),
- > Les composants repérés sans amiante (§V.2)
- > Les composants pour lesquels l'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier l'amiante n'a pas encore été effectuée (§ V.3)

**Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux ou produits concernés ou de ceux les recouvrant où les protégeant.**

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d'identification du composant et/ou du prélèvement : ceux-ci sont repris sur le(s) PV d'analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

### 1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)	Quantité*2
ZPSO-016	1er étage - Wc 2 (Autour Wc)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P023 (1er étage - Wc 2 - Autour lavabo)	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)	1,5m2

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

\*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer à elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La valeur de la quantité est exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume). En l'absence d'indication du donneur d'ordre, la valeur sera déterminée au choix de l'opérateur de repérage.

## 2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
ZPSO-001	1er étage - Dégagement 1 (Sol); 1er étage - Salon (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	P001 (1er étage - Dégagement 1 - Sol) P002 (1er étage - Salon - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	1er étage - Dégagement 2 (Sol); 1er étage - Wc 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	P003 (1er étage - Dégagement 2 - Sol) P004 (1er étage - Wc 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	1er étage - Cuisine 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple supérieur + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Revêtement souple supérieur + Couche2: Colle non bitumineuse	P005 (1er étage - Cuisine 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	1er étage - Cuisine 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	P006 (Rez de chaussée - Cuisine 1 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	1er étage - Salle de bain (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	P007 (1er étage - Salle de bain - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	1er étage - Dégagement 3 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	P008 (1er étage - Dégagement 3 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	1er étage - Chambre 2 (Sol)	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	P009 (1er étage - Chambre 2 - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	1er étage - Salon (Sol (Revêtement inférieur)); 1er étage - Chambre 2 (Sol (Revêtement inférieur))	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	P010 (1er étage - Salon - Sol (Revêtement inférieur)) P011 (1er étage - Chambre 2 - Sol (Revêtement inférieur))	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - Escalier (Murs porteurs); 1er étage - Dégagement 1 (Murs porteurs); 1er étage - Chambre 1 (Murs porteurs); 1er étage - Salon (Murs porteurs); 1er étage - Chambre 2 (Murs porteurs);	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P012 (1er étage - Salon - Murs porteurs) P013 (1er étage - Chambre 3 - Murs porteurs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	1er étage - Chambre 3 (Murs porteurs)				
ZPSO-010	1er étage - Cuisine 2 (Murs porteurs); 1er étage - Salle de bain (Murs porteurs)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P014 (1er étage - Cuisine 2 - Murs porteurs) P015 (1er étage - Salle de bain - Murs porteurs)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée - Escalier (Cloisons); 1er étage - Dégagement 1 (Cloisons); 1er étage - Dégagement 2 (Cloisons); 1er étage - Chambre 1 (Cloisons); 1er étage - Salon (Cloisons); 1er étage - Dégagement 3 (Cloisons); 1er étage - Chambre 2 (Cloisons); 1er étage - Chambre 3 (Cloisons)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P016 (1er étage - Salon - Cloisons) P017 (1er étage - Chambre 3 - Cloisons)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	1er étage - Wc 2 (Cloisons); 1er étage - Cuisine 2 (Cloisons); 1er étage - Salle de bain (Cloisons)	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées) - Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	P018 (1er étage - Cuisine 2 - Cloisons) P019 (1er étage - Salle de bain - Cloisons)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	1er étage - Cuisine 2 (Embrasure/allège fenêtre)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	P020 (1er étage - Cuisine 2 - Embrasure/allège fenêtre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	1er étage - Cuisine 2 (Autour Evier)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P021 (1er étage - Cuisine 2 - Autour Evier)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	1er étage - Salle de bain (Douche et lavabo)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P022 (1er étage - Salle de bain - Douche et lavabo)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	1er étage - Dégagement 1 (Embrasure fenêtres); 1er étage - Chambre 1 (Sol cheminée)	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Colle de faïence	Colle de faïence	P024 (1er étage - Dégagement 1 - Embrasure fenêtres)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	1er étage - Dégagement 1 (Huisseries/boiseries/plinthes); 1er étage - Dégagement 2 (Huisseries/boiseries/plinthes); 1er étage - Wc 2 (Huisseries/boiseries/plinthes); 1er étage - Chambre 1 (Huisseries/boiseries/plinthes); 1er étage - Cuisine 2 (Huisseries/boiseries/plinthes); 1er étage - Salon (Huisseries/boiseries/plinthes);	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres - Peinture décorative	Peinture décorative	P025 (1er étage - Cuisine 2 - Huisseries/boiseries/plinthes) P026 (1er étage - Chambre 3 - Huisseries/boiseries/plinthes)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	1er étage - Salle de bain (Huisseries/boiseries/plinthes); 1er étage - Dégagement 3 (Huisseries/boiseries/plinthes); 1er étage - Chambre 2 (Huisseries/boiseries/plinthes); 1er étage - Chambre 3 (Huisseries/boiseries/plinthes)				
ZPSO-019	1er étage - Dégagement 1 (Plafond); 1er étage - Dégagement 2 (Plafond); 1er étage - Chambre 1 (Plafond); 1er étage - Salon (Plafond); 1er étage - Dégagement 3 (Plafond); 1er étage - Chambre 2 (Plafond); 1er étage - Chambre 3 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P027 (1er étage - Salon - Plafond) P028 (1er étage - Chambre 3 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	1er étage - Wc 2 (Plafond); 1er étage - Cuisine 2 (Plafond); 1er étage - Salle de bain (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P029 (1er étage - Cuisine 2 - Plafond) P030 (1er étage - Salle de bain - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	1er étage - Dégagement 1 (Plafond); 1er étage - Dégagement 2 (Plafond); 1er étage - Wc 2 (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds - Panneaux et plaques	Panneaux et plaques	P031 (1er étage - Dégagement 1 - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	1er étage - Dégagement 1 (Fenêtres); 1er étage - Cuisine 2 (Fenêtres)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint de mastic de vitrage	Joint de mastic de vitrage	P032 (1er étage - Dégagement 1 - Fenêtres) P033 (1er étage - Cuisine 2 - Fenêtres)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	1er étage - Cuisine 2 (Porte fenêtre); 1er étage - Salle de bain (Porte fenêtre)	3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries intérieures - Joint/mastic de vitrage	Joint/mastic de vitrage	P034 (1er étage - Salle de bain - Porte fenêtre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	1er étage - Dégagement 1 (Fenêtres Simple vitrage); 1er étage - Cuisine 2 (Fenêtres Simple vitrage)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité	P035 (1er étage - Cuisine 2 - Fenêtres Simple vitrage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	1er étage - Chambre 1 (Fenêtres double vitrage); 1er étage - Salon (Fenêtres double vitrage); 1er étage - Chambre 3 (Fenêtres double vitrage)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Joint d'étanchéité	Joint d'étanchéité	P036 (1er étage - Salon - Fenêtres double vitrage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-026	1er étage - Chambre 1 (Volets bois); 1er étage - Salon (Volets bois); 1er étage - Chambre 3 (Volets bois)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures - Peinture décorative	Peinture décorative	P037 (1er étage - Salon - Volets bois) P038 (1er étage - Chambre 3 - Volets bois)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	1er étage - Cuisine 2 (Volets métal);	2 - Parois verticales extérieures et Façades -	Peinture décorative	P039 (1er étage -	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)



N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction inspectées	Descriptif	N° Prélèvement(s)	Conclusion (justification)
	1er étage - Chambre 2 (Volets métal)	Menuiseries extérieures - Peinture décorative		Cuisine 2 - Volets métal)	
ZPSO-028	Combles - Combles (Sol)	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture - Isolant fibreux en sous toiture	Isolant fibreux en sous toiture	P040 (Combles - Combles - Sol)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Rez de chaussée - Entrée (Plafond); Rez de chaussée - Wc 1 (Plafond); Rez de chaussée - Cuisine 1 (Plafond); Rez de chaussée - Stockage (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	P041 (Rez de chaussée - Entrée - Plafond) P042 (Rez de chaussée - Stockage - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Rez de chaussée - Salle communale (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Colle	Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Colle	P043 (Rez de chaussée - Salle communale - Plafond) P044 (Rez de chaussée - Salle communale - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Rez de chaussée - Salle communale (Plafond)	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds - Isolant fibreux	Isolant fibreux	P045 (Rez de chaussée - Salle communale - Plafond)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Rez de chaussée - Stockage (Murs et doublage)	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés - Enduit à base de ciment projeté	Enduit à base de ciment projeté	P046 (Rez de chaussée - Stockage - Murs et doublage)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Extérieur - Façade Nord (Façades); Extérieur - Façade Est (Façades)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	P047 (Extérieur - Façade Nord - Façades) P048 (Extérieur - Façade Nord - Façades)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	Extérieur - Façade Sud (Façade)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux - Enduit de scellement (Pierre)	Enduit de scellement (Pierre)	P049 (Extérieur - Façade Sud - Façade) P050 (Extérieur - Façade Sud - Façade)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Extérieur - Escalier (Escalier métallique); Extérieur - Façade Ouest (Escalier métallique)	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades - Peinture décorative	Peinture décorative	P051 (Extérieur - Escalier - Escalier métallique)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

\*1 : N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d'Ouvrage)

### 3. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*1	Localisation	Parties d'ouvrages ou composants de la construction concernés	Descriptif	Conclusion (justification)
Néant	-	-		

## VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

### 1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de l'article 11 de l'arrêté du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis :

« Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de l'immeuble bâti concerné par la mission de repérage, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif à usage d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier amiante – parties privatives» (DAPP) prévu au I de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif à usage d'habitation ou sur un immeuble non utilisé à fin d'habitation, son propriétaire met à jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu au I de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient à disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au II de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. ».

### 2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer après enlèvement ou confinement des matériaux et produits contenant de l'amiante de la liste A ou de la liste B situés à l'intérieur des bâtiments occupés ou fréquentés, les interventions suivantes :




- > Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
- > Mesures d'empoussièrement par un organisme accrédité par le COFRAC.





Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé, par une personne certifiée, à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de trois ans.





Ces interventions sont rendues obligatoires par l'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.





## ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION

## 1. PRELEVEMENTS





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P001	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Dégagement 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	
P002	<u>Identifiant:</u> ZPSO-001 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Salon	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	
P003	<u>Identifiant:</u> ZPSO-002 <u>Description:</u> Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Dégagement 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P004	Identifiant: ZPSO-002 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Wc 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	
P005	Identifiant: ZPSO-003 Description: Couche1: Revêtement souple supérieur + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Cuisine 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	
P006	Identifiant: ZPSO-004 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Rez de chaussée - Cuisine 1	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	
P007	Identifiant: ZPSO-005 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Salle de bain	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	




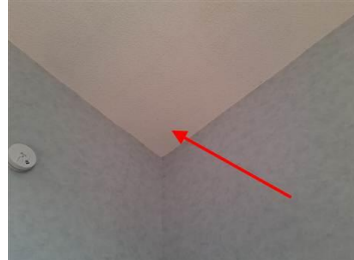
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P008	Identifiant: ZPSO-006 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Dégagement 3	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	
P009	Identifiant: ZPSO-007 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Chambre 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	
P010	Identifiant: ZPSO-008 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Salon	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	
P011	Identifiant: ZPSO-008 Description: Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	1er étage - Chambre 2	5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols	03/03/2026	Absence d'amiante	



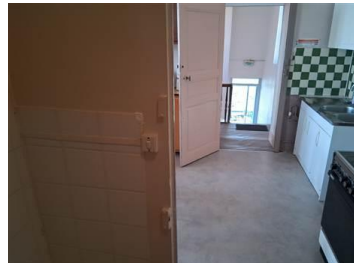

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P012	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	1er étage - Salon	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	03/03/2026	Absence d'amiante	
P013	<u>Identifiant:</u> ZPSO-009 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	1er étage - Chambre 3	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	03/03/2026	Absence d'amiante	
P014	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	1er étage - Cuisine 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	03/03/2026	Absence d'amiante	
P015	<u>Identifiant:</u> ZPSO-010 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	1er étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	03/03/2026	Absence d'amiante	











N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P016	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	1er étage - Salon	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	03/03/2026	Absence d'amiante	
P017	Identifiant: ZPSO-011 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	1er étage - Chambre 3	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	03/03/2026	Absence d'amiante	
P018	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	1er étage - Cuisine 2	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	03/03/2026	Absence d'amiante	
P019	Identifiant: ZPSO-012 Description: Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	1er étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Cloisons sèches (assemblées, préfabriquées)	03/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P020	<u>Identifiant:</u> ZPSO-013 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment lissé ou taloché	1er étage - Cuisine 2	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	03/03/2026	Absence d'amiante	
P021	<u>Identifiant:</u> ZPSO-014 <u>Description:</u> Colle de faïence	1er étage - Cuisine 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	03/03/2026	Absence d'amiante	
P022	<u>Identifiant:</u> ZPSO-015 <u>Description:</u> Colle de faïence	1er étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	03/03/2026	Absence d'amiante	
P023	<u>Identifiant:</u> ZPSO-016 <u>Description:</u> Colle de faïence	1er étage - Wc 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	03/03/2026	Présence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P024	<u>Identifiant:</u> ZPSO-017 <u>Description:</u> Colle de faïence	1er étage - Dégagement 1	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	03/03/2026	Absence d'amiante	
P025	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018 <u>Description:</u> Peinture décorative	1er étage - Cuisine 2	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	03/03/2026	Absence d'amiante	
P026	<u>Identifiant:</u> ZPSO-018 <u>Description:</u> Peinture décorative	1er étage - Chambre 3	3 - Parois verticales intérieures - Revêtements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres	03/03/2026	Absence d'amiante	
P027	<u>Identifiant:</u> ZPSO-019 <u>Description:</u> Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	1er étage - Salon	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	





N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P028	Identifiant: ZPSO-019 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	1er étage - Chambre 3	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	
P029	Identifiant: ZPSO-020 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	1er étage - Cuisine 2	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	
P030	Identifiant: ZPSO-020 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	1er étage - Salle de bain	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	
P031	Identifiant: ZPSO-021 Description: Panneaux et plaques	1er étage - Dégagement 1	4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P032	<u>Identifiant:</u> ZPSO-022 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	1er étage - Dégagement 1	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	03/03/2026	Absence d'amiante	
P033	<u>Identifiant:</u> ZPSO-022 <u>Description:</u> Joint de mastic de vitrage	1er étage - Cuisine 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	03/03/2026	Absence d'amiante	
P034	<u>Identifiant:</u> ZPSO-023 <u>Description:</u> Joint/mastic de vitrage	1er étage - Salle de bain	3 - Parois verticales intérieures - Menuiseries intérieures	03/03/2026	Absence d'amiante	
P035	<u>Identifiant:</u> ZPSO-024 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité	1er étage - Cuisine 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	03/03/2026	Absence d'amiante	




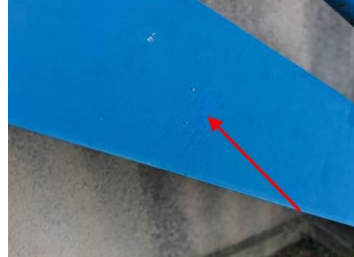
N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P036	<u>Identifiant:</u> ZPSO-025 <u>Description:</u> Joint d'étanchéité	1er étage - Salon	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	03/03/2026	Absence d'amiante	
P037	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Description:</u> Peinture décorative	1er étage - Salon	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	03/03/2026	Absence d'amiante	
P038	<u>Identifiant:</u> ZPSO-026 <u>Description:</u> Peinture décorative	1er étage - Chambre 3	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	03/03/2026	Absence d'amiante	
P039	<u>Identifiant:</u> ZPSO-027 <u>Description:</u> Peinture décorative	1er étage - Cuisine 2	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Menuiseries extérieures	03/03/2026	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P040	Identifiant: ZPSO-028 Description: Isolant fibreux en sous toiture	Combles - Combles	1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Éléments sous toiture	03/03/2026	Absence d'amiante	
P041	Identifiant: ZPSO-029 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Rez de chaussée - Entrée	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	
P042	Identifiant: ZPSO-029 Description: Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Rez de chaussée - Stockage	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	
P043	Identifiant: ZPSO-030 Description: Couche1: Sous couche de tissu mural + Couche2: Colle	Rez de chaussée - Salle communale	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	

N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P044	<u>Identifiant:</u> ZPSO-030 <u>Description:</u> Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Colle	Rez de chaussée - Salle communale	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	
P045	<u>Identifiant:</u> ZPSO-031 <u>Description:</u> Isolant fibreux	Rez de chaussée - Salle communale	4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds	03/03/2026	Absence d'amiante	
P046	<u>Identifiant:</u> ZPSO-032 <u>Description:</u> Enduit à base de ciment projeté	Rez de chaussée - Stockage	3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons maçonnés	03/03/2026	Absence d'amiante	
P047	<u>Identifiant:</u> ZPSO-033 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Extérieur - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	03/03/2026	Absence d'amiante	



N° de prélèvements	N° de composant *1 & Description opérateur	Localisation	Composant de la construction	Date du prélèvement	Résultat de l'analyse	Photo
P048	<u>Identifiant:</u> ZPSO-033 <u>Description:</u> Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Extérieur - Façade Nord	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	03/03/2026	Absence d'amiante	
P049	<u>Identifiant:</u> ZPSO-034 <u>Description:</u> Enduit de scellement (Pierre)	Extérieur - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	03/03/2026	Absence d'amiante	
P050	<u>Identifiant:</u> ZPSO-034 <u>Description:</u> Enduit de scellement (Pierre)	Extérieur - Façade Sud	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Façades lourdes y compris poteaux	03/03/2026	Absence d'amiante	
P051	<u>Identifiant:</u> ZPSO-035 <u>Description:</u> Peinture décorative	Extérieur - Escalier	2 - Parois verticales extérieures et Façades - Éléments associés aux façades	03/03/2026	Absence d'amiante	

## 2. COMPOSANTS

N° de composant	Localisation	Description	Justification
ZPSO-001	1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Salon	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-002	1er étage - Dégagement 2; 1er étage - Wc 2	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-003	1er étage - Cuisine 2	Couche1: Revêtement souple supérieur + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-004	1er étage - Cuisine 2	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-005	1er étage - Salle de bain	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-006	1er étage - Dégagement 3	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-007	1er étage - Chambre 2	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-008	1er étage - Salon; 1er étage - Chambre 2	Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-009	Rez de chaussée - Escalier; 1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Salon; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-010	1er étage - Cuisine 2; 1er étage - Salle de bain	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-011	Rez de chaussée - Escalier; 1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Dégagement 2; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Salon; 1er étage - Dégagement 3; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-012	1er étage - Wc 2; 1er étage - Cuisine 2; 1er étage - Salle de bain	Enduits à base de plâtre ou ciment projetés, lissés ou talochés	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-013	1er étage - Cuisine 2	Enduit à base de ciment lissé ou taloché	Absence d'amiante

N° de composant	Localisation	Description	Justification
			(Après analyse en laboratoire)
ZPSO-014	1er étage - Cuisine 2	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-015	1er étage - Salle de bain	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-016	1er étage - Wc 2	Colle de faïence	Présence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-017	1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Chambre 1	Colle de faïence	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-018	1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Dégagement 2; 1er étage - Wc 2; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Cuisine 2; 1er étage - Salon; 1er étage - Salle de bain; 1er étage - Dégagement 3; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3	Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-019	1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Dégagement 2; 1er étage - Chambre 1; 1er étage - Salon; 1er étage - Dégagement 3; 1er étage - Chambre 2; 1er étage - Chambre 3	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-020	1er étage - Wc 2; 1er étage - Cuisine 2; 1er étage - Salle de bain	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-021	1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Dégagement 2; 1er étage - Wc 2	Panneaux et plaques	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-022	1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Cuisine 2	Joint de mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-023	1er étage - Cuisine 2; 1er étage - Salle de bain	Joint/mastic de vitrage	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-024	1er étage - Dégagement 1; 1er étage - Cuisine 2	Joint d'étanchéité	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-025	1er étage - Chambre 1; 1er étage - Salon; 1er étage - Chambre 3	Joint d'étanchéité	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

N° de composant	Localisation	Description	Justification
ZPSO-026	1er étage - Chambre 1; 1er étage - Salon; 1er étage - Chambre 3	Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-027	1er étage - Cuisine 2; 1er étage - Chambre 2	Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-028	Combles - Combles	Isolant fibreux en sous toiture	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-029	Rez de chaussée - Entrée; Rez de chaussée - Wc 1; Rez de chaussée - Cuisine 1; Rez de chaussée - Stockage	Enduit à base de plâtre lissé ou taloché	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-030	Rez de chaussée - Salle communale	Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Colle	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-031	Rez de chaussée - Salle communale	Isolant fibreux	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-032	Rez de chaussée - Stockage	Enduit à base de ciment projeté	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-033	Extérieur - Façade Nord; Extérieur - Façade Est	Enduit extérieur (projeté, lissé ou taloché)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-034	Extérieur - Façade Sud	Enduit de scellement (Pierre)	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)
ZPSO-035	Extérieur - Escalier; Extérieur - Façade Ouest	Peinture décorative	Absence d'amiante (Après analyse en laboratoire)

## ANNEXE 2 - PLANS / CROQUIS

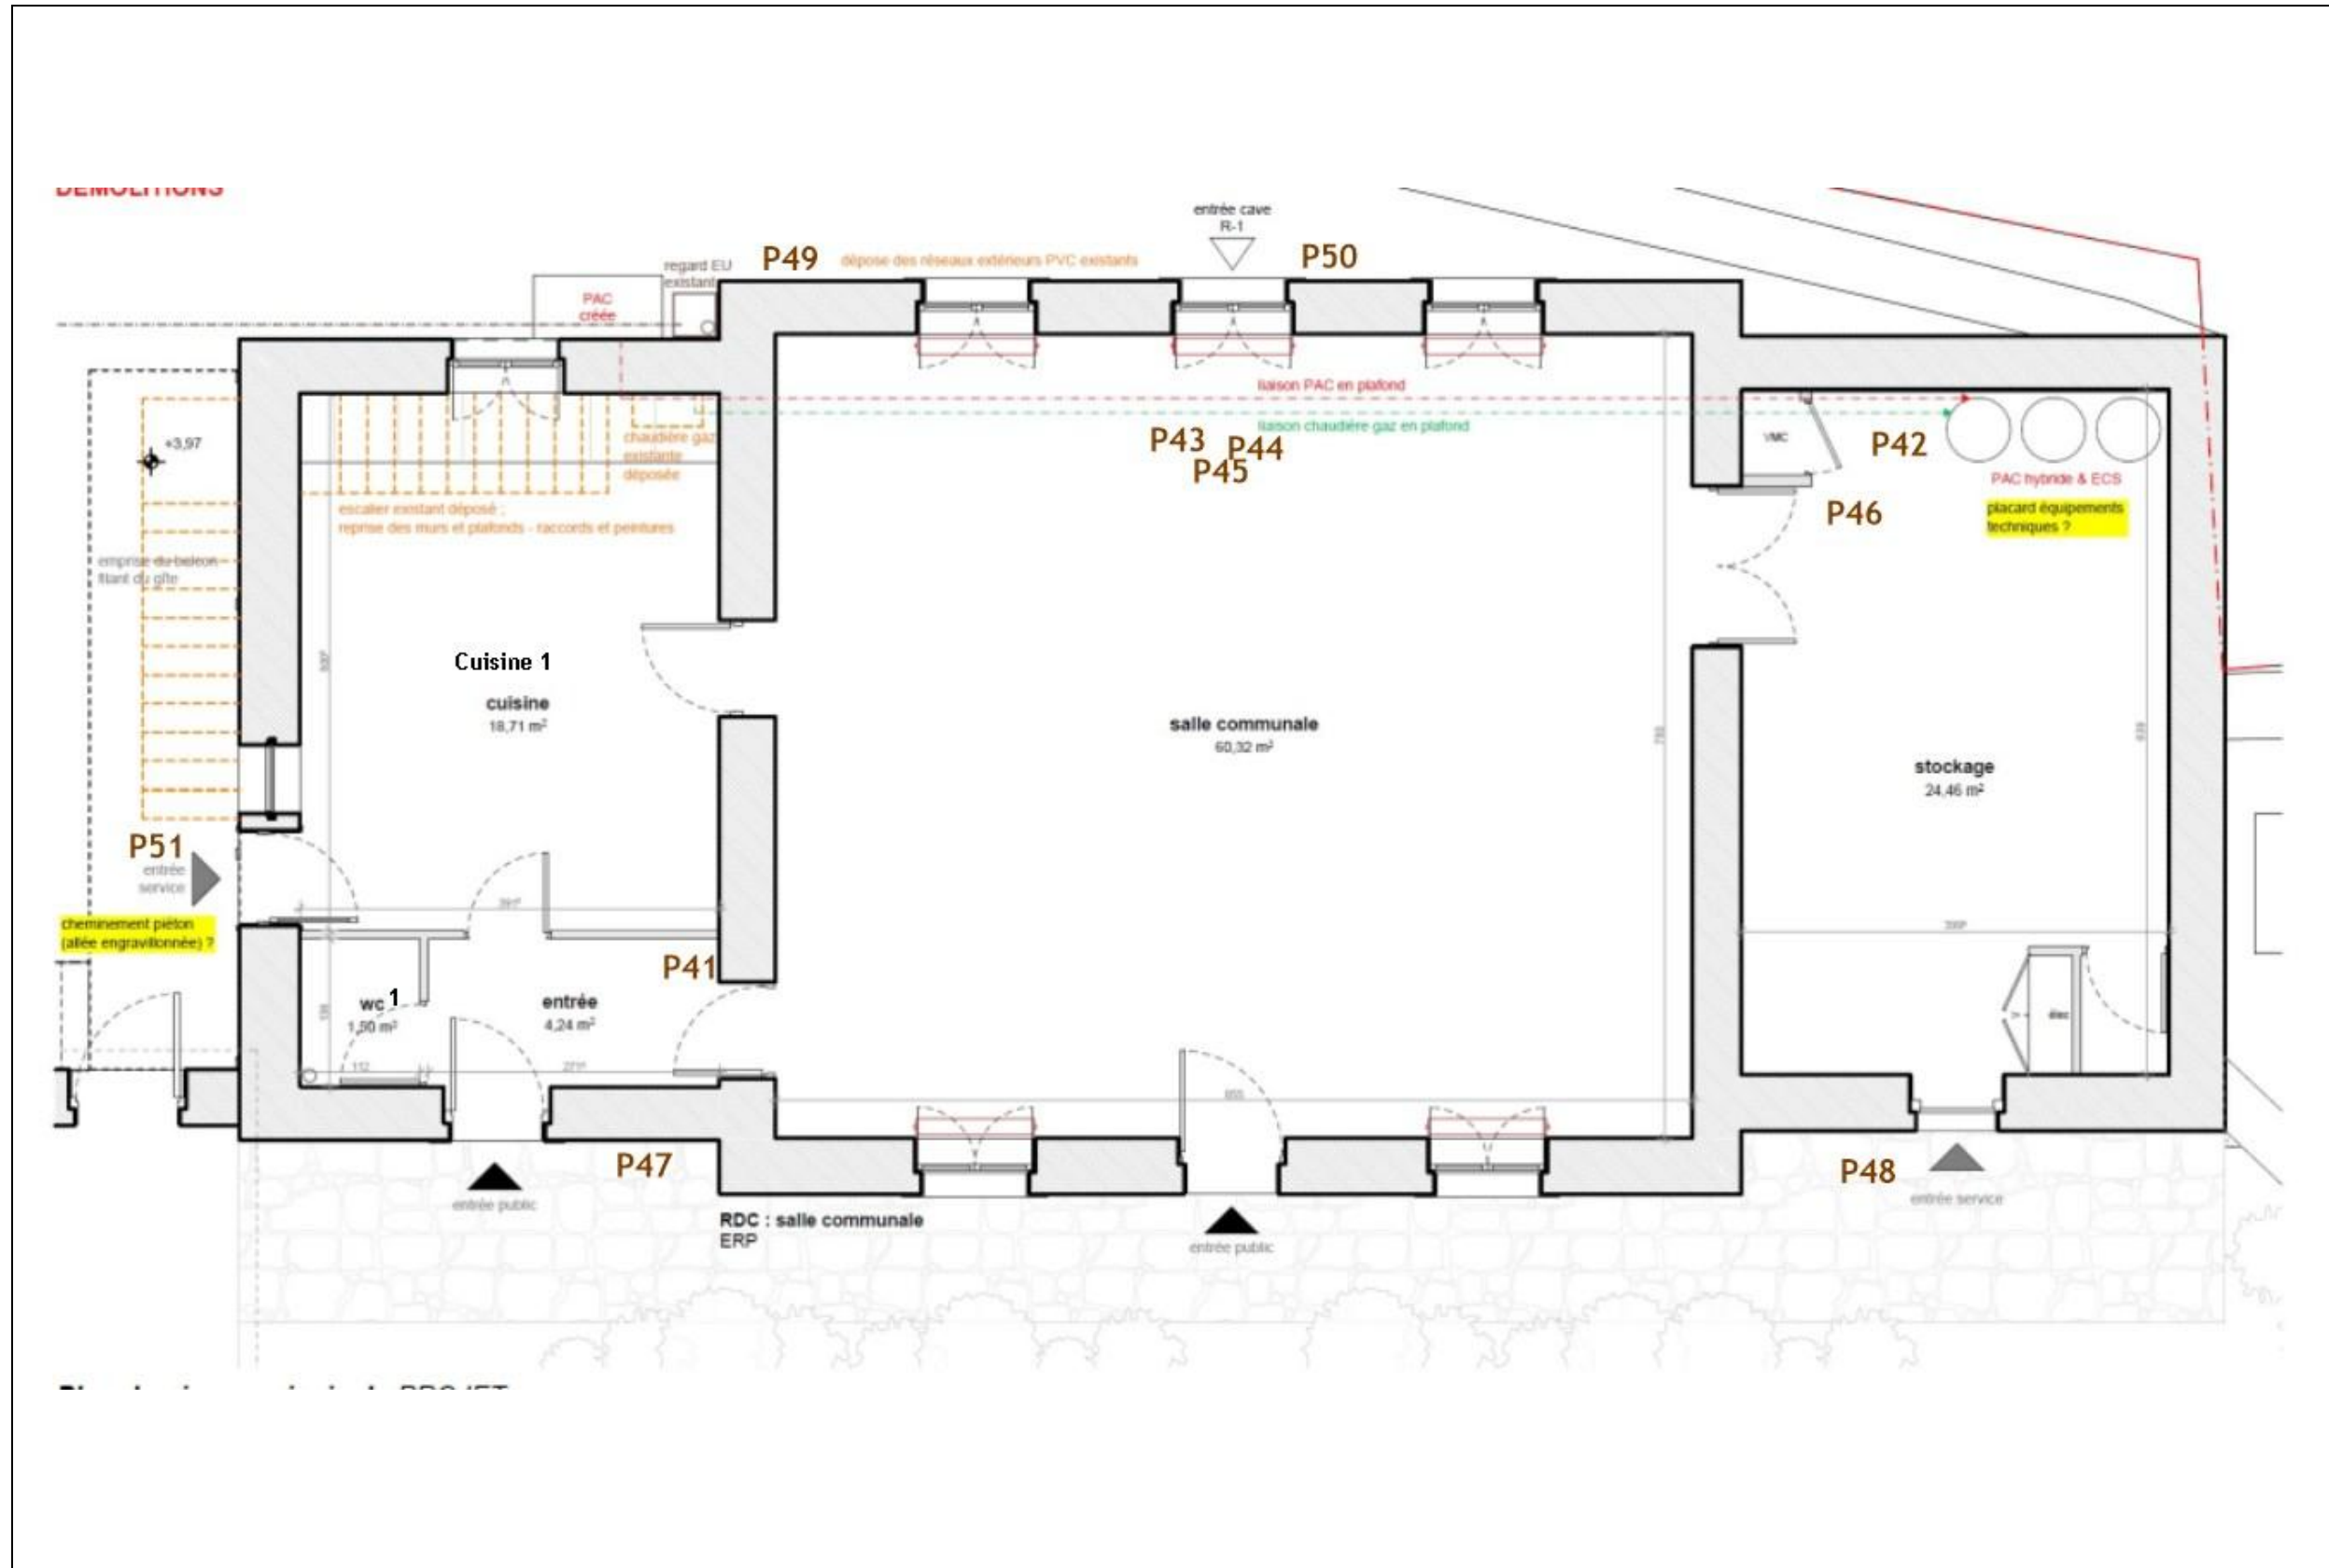
	<div> <div>Planche de repérage technique</div> <div>N° planche :1/4</div> <div>Nom du plan : Rdc</div> <div>Entreprise réalisant le repérage : SOCOTEC Diagnostic Lyon 11 rue Saint Maximin 69003 LYON</div> <div>Adresse du bien : 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN</div> <div>Informations relatives au rapport du repérage : Réf. du rapport : 2602CRALY - BI14630000000312 Rédacteur : Teddy FRESNEAU Date : 18/03/2026</div> <div>Commentaires :</div> </div>



Planche de repérage technique

N° planche :2/4


Nom du plan :  
R+1

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Lyon  
11 rue Saint Maximin  
69003 LYON

Adresse du bien :  
154 RUE DE LA Butte  
gîte communal  
72110 SUIN

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CRALY - BI14630000000312  
Rédacteur : Teddy FRESNEAU  
Date : 18/03/2026

Commentaires :

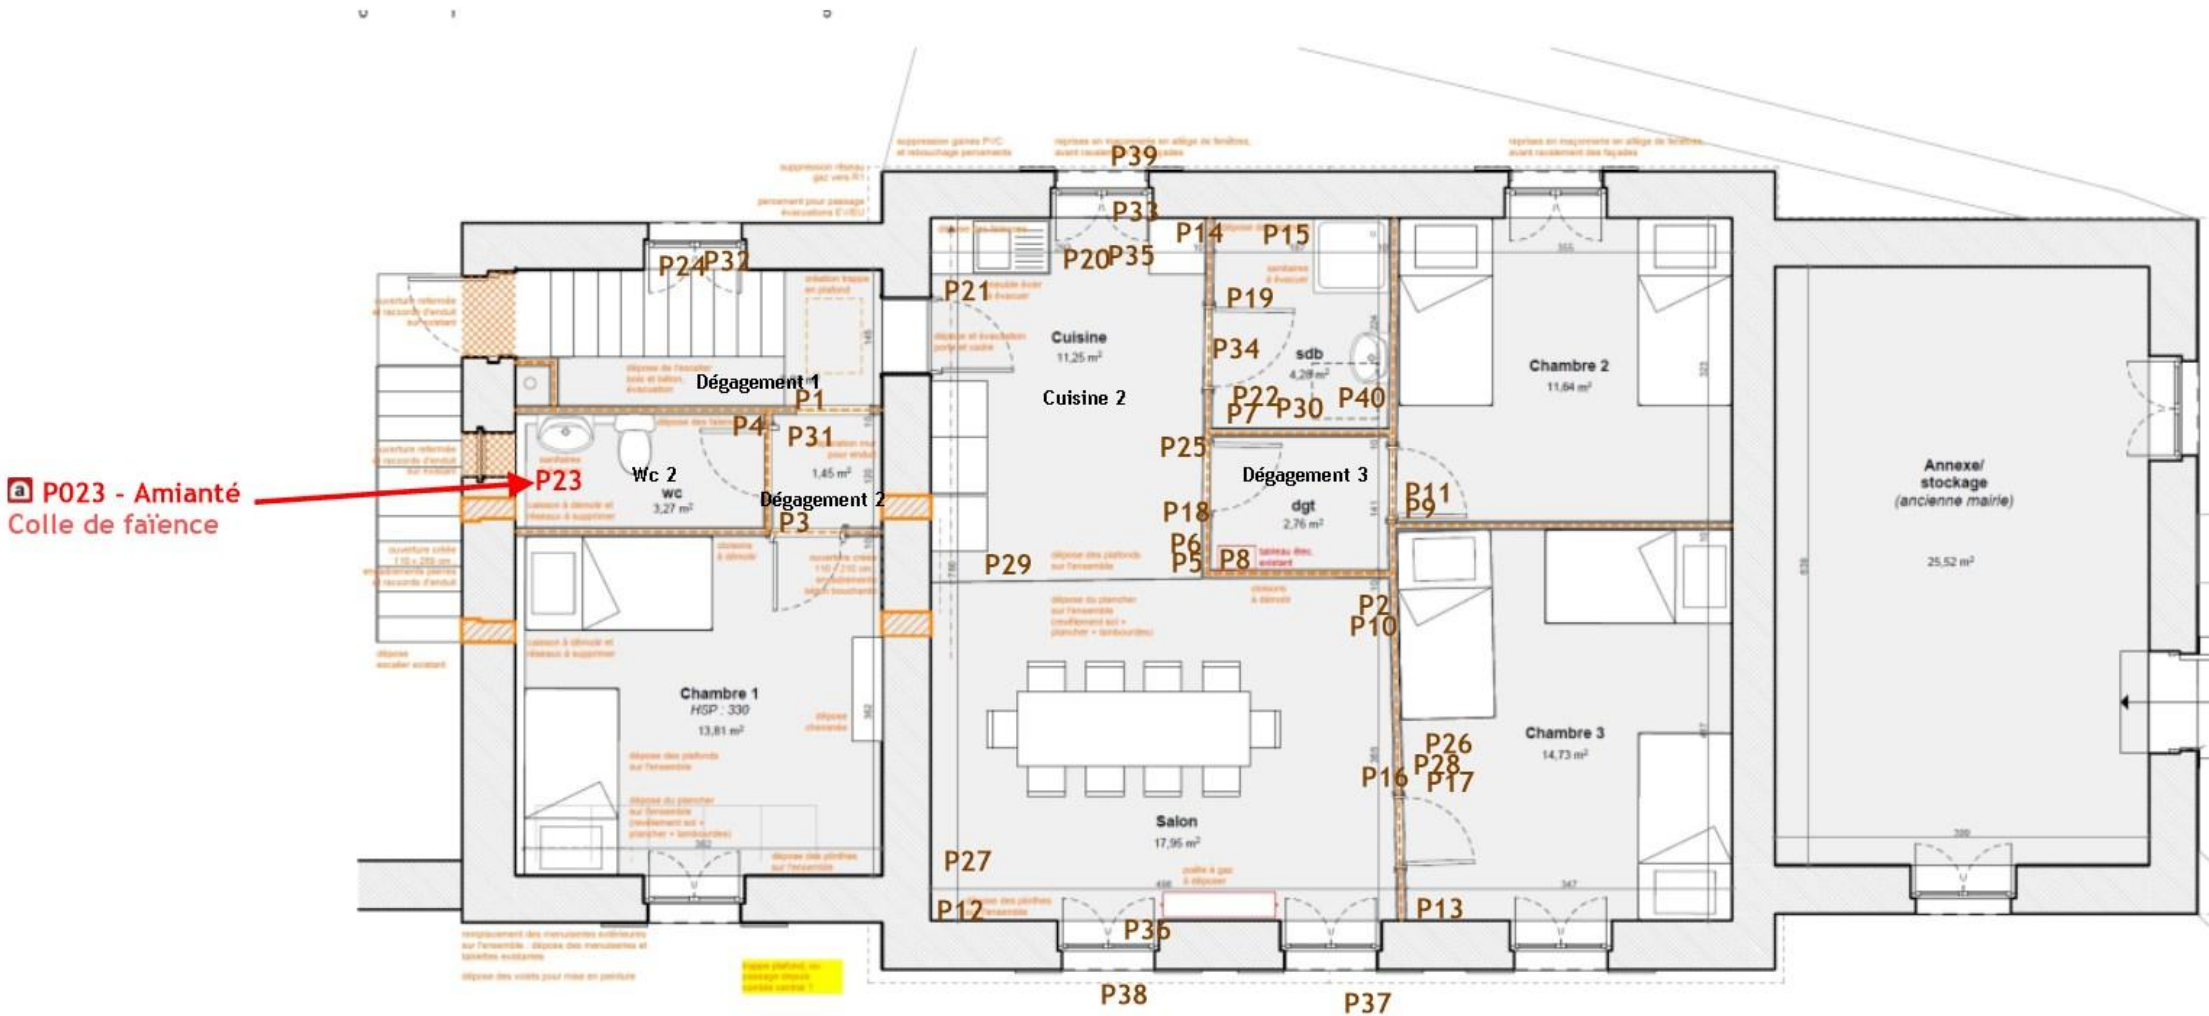



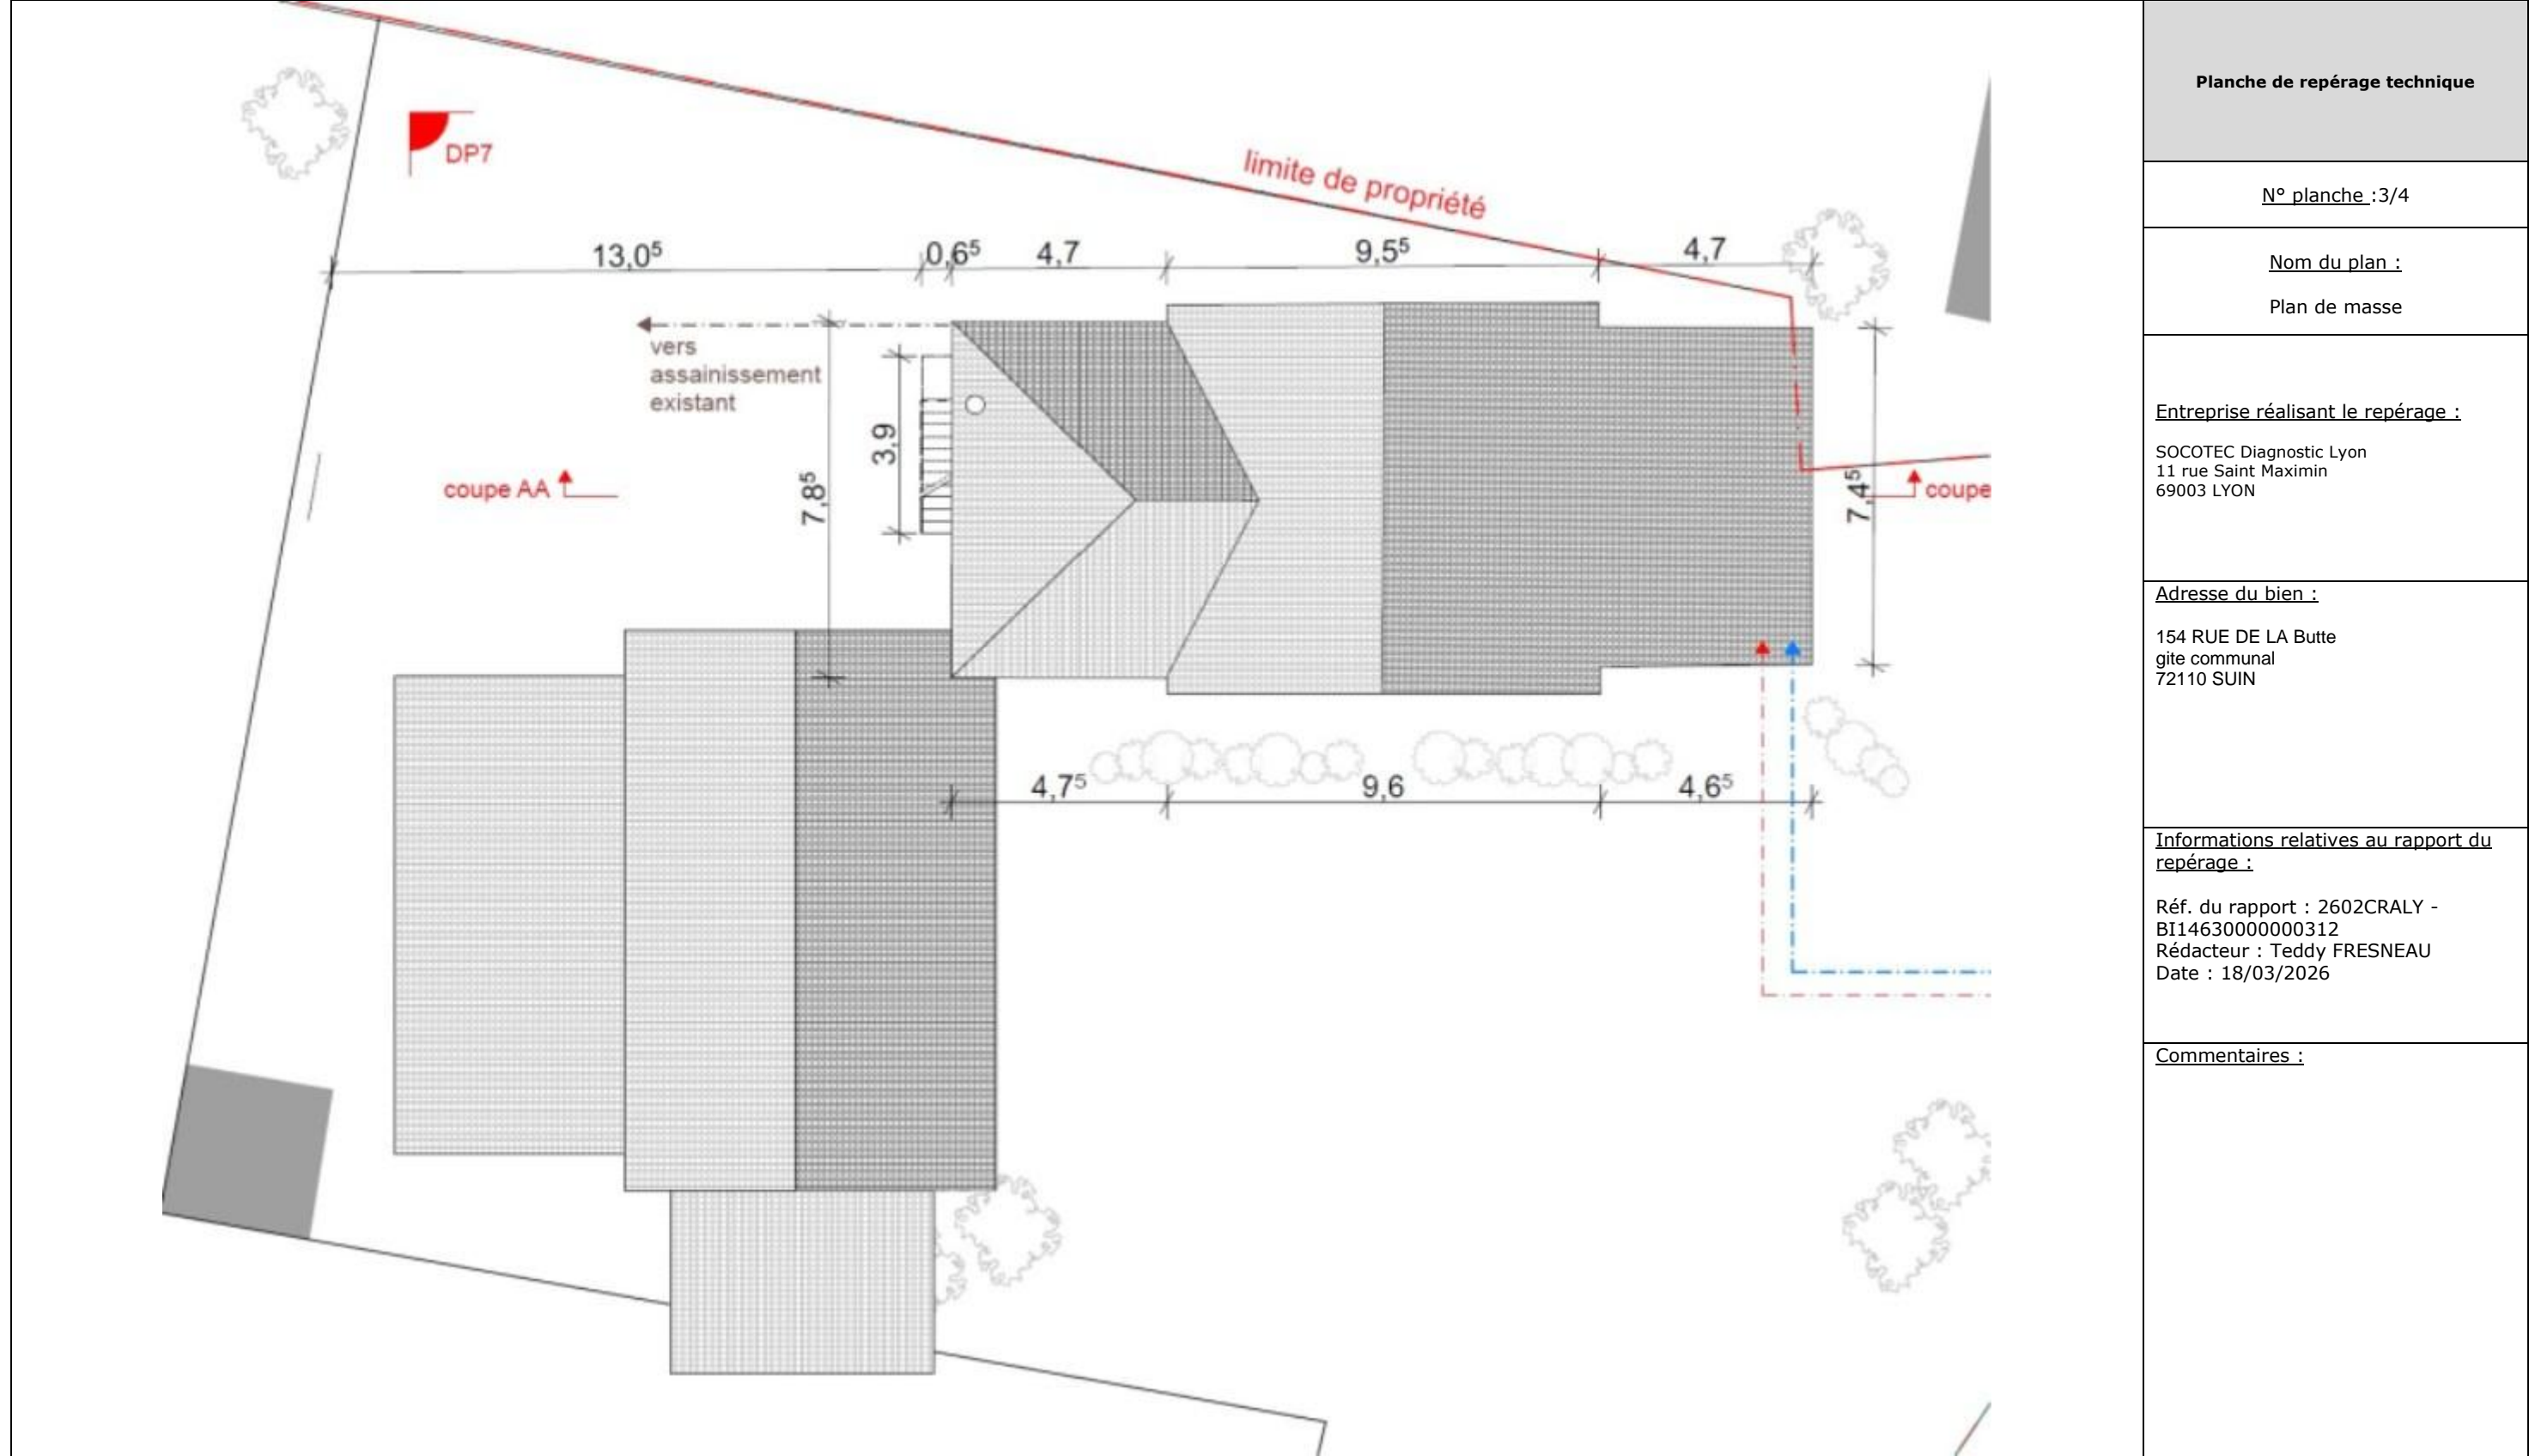


Planche de repérage technique

N° planche :4/4


Nom du plan :  
R+1 Amiante (Faïence)

Entreprise réalisant le repérage :  
SOCOTEC Diagnostic Lyon  
11 rue Saint Maximin  
69003 LYON

Adresse du bien :  
154 RUE DE LA Butte  
gîte communal  
72110 SUIN

Informations relatives au rapport du repérage :  
Réf. du rapport : 2602CRALY - BI14630000000312  
Rédacteur : Teddy FRESNEAU  
Date : 18/03/2026

Commentaires :

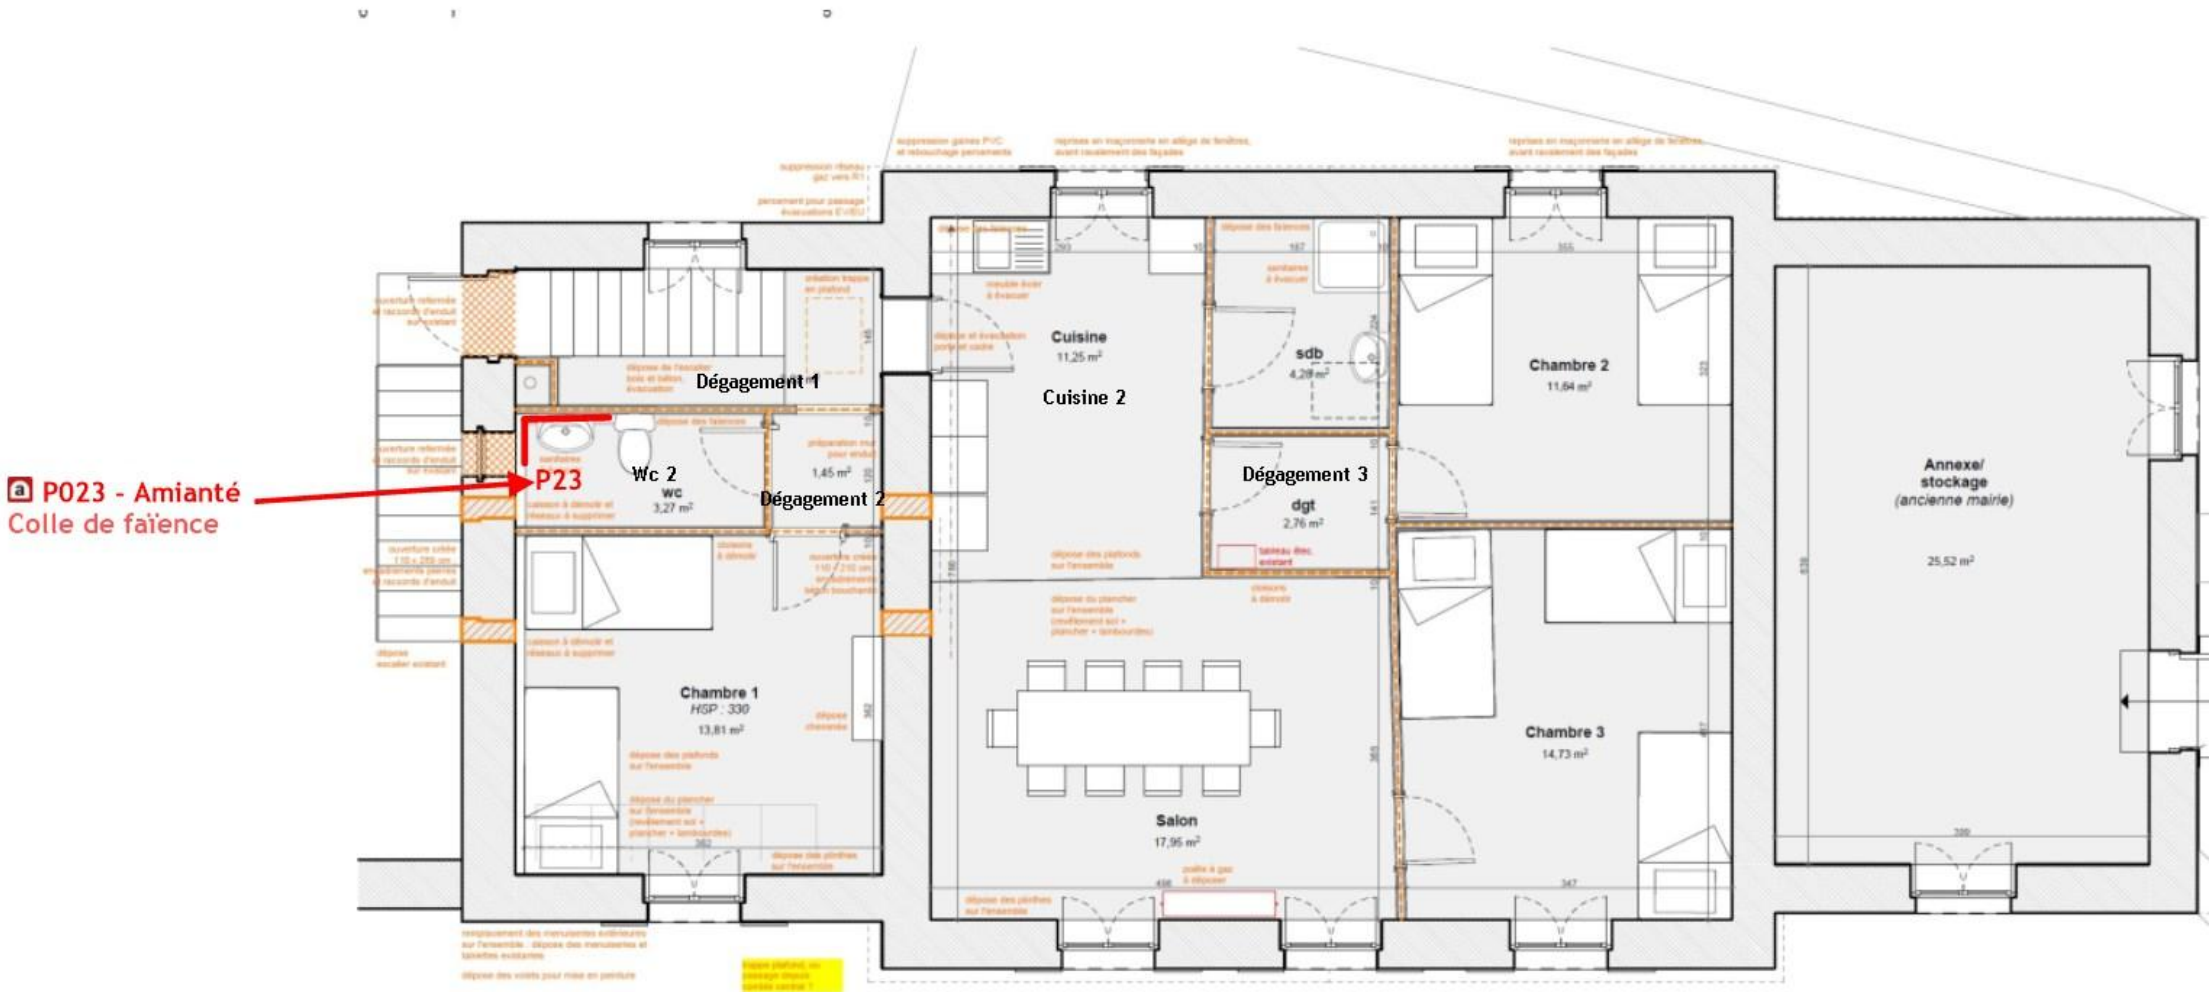

## ANNEXE 3 - PV ANALYSES



44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tel : 04.77.79.52.80  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4099 EN DATE DU 10/03/2026

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC LYON (CRALY) 11 rue Saint Maximin 69003 LYON	Réf. Commande ITGA : IT1126-4099  Réf. Commande Client : 2602CRALY_-_BI14630000000312_2026_03_03_1657_437 2
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734  Réf échantillon client : P001 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Degagement 1 ITM-NNHKB-1992814		Réf échantillon ITGA : IT112603-3048  Description ITGA : Revêtement souple gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734  Réf échantillon client : P002 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Salon ITM-TLEKS-1992815		Réf échantillon ITGA : IT112603-3049  Description ITGA : Revêtement souple gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MDK

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/8



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4099 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P003 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Degagement 2 ITC-ZSQHG-1992816		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3050 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P004 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Wc 2 ITC-TTNWB-1992817		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3051 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige	
▶ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P005 - Couche1: Revêtement souple supérieur + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Cuisine 2 ITC-SBSXJ-1992788		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3052 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple gris	
▶ Revêtement souple gris	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P006 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - Rez de chaussée - Cuisine 1 ITC-IKRHJ-1992789		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3053 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple noir	
▶ Revêtement souple noir	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4099 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P007 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Salle de bain ITC-AKVXG-1992790			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3054		<b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA
▸ Colle polymère	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P008 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Degagement 3 ITC-DPTCC-1992791			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3055		<b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune / Ragréage gris	
▸ Revêtement souple beige	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
▸ Colle polymère jaune + Ragréage gris	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : KHD
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P009 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Chambre 2 ITC-GYFFM-1992808			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3056		<b>Description ITGA :</b> Revêtement souple beige / Colle polymère jaune	
▸ Revêtement souple beige + Colle polymère jaune	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P010 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Salon ITC-VNZWK-1992809			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3057		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Revêtement souple marron / <b>Matériau plâtreux blanc en faible quantité</b>	
▸ Peinture non séparable + Revêtement souple marron + Matériau plâtreux blanc en faible quantité non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DVH (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4099 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P011 - Couche1: Revêtement souple + Couche2: Colle non bitumineuse - 1er étage - Chambre 2 ITC-KCCVF-1992810		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3058 <b>Description ITGA :</b> Revêtement souple marron	
<b>▶ Revêtement souple marron</b>	<b>META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P012 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Salon ITC-HAYAN-1992811		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3059 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
<b>▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac</b> (1)	<b>META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P013 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Chambre 3 ITC-LXJES-1992812		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3060 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit beige en vrac	
<b>▶ Peinture non séparable + Enduit beige en vrac</b> (1)	<b>META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P014 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Cuisine 2 ITC-PXXDM-1992813		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3061 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit beige en vrac	
<b>▶ Peinture non séparable + Enduit beige en vrac</b> (1)	<b>META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P015 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Salle de bain ITC-LCKPP-1992825		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3062 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit beige en vrac	
<b>▶ Peinture non séparable + Enduit beige en vrac</b> (1)	<b>META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/8



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4099 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P016 - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - 1er etage - Salon ITC-KQJVD-1992826		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3063 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac / Papier peint	
▶ Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac + Papier peint (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P017 - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - 1er etage - Chambre 3 ITC-CVWTN-1992827		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3064 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit blanc / Matériau gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit blanc + Matériau gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P018 - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - 1er etage - Cuisine 2 ITC-JQFXB-1992828		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3065 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac / Enduit blanc en vrac avec couche en toile	
▶ Peintures multiples en vrac non séparable + Enduit blanc en vrac avec couche en toile (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : MDK (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P019 - Enduits a base de platre ou ciment projetes, lisses ou taloches - 1er etage - Salle de bain ITC-ODIQD-1992829		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3066 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit blanc en vrac / Matériau plâtreux blanc	
▶ Peinture non séparable + Enduit blanc en vrac + Matériau plâtreux blanc (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : IDR (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P020 - Enduit a base de ciment lisse ou taloche - 1er etage - Cuisine 2 ITC-VLFUQ-1992830		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3067 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit / Matériau compact gris	
▶ Peinture non séparable + Enduit non séparable + Matériau compact gris (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4099 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 Réf échantillon client : P021 - Colle de faïence - 1er étage - Cuisine 2 ITC-KGEPL-1992818		Réf échantillon ITGA : IT112603-3068 Description ITGA : Carrelage / Colle blanche / Joint cassant gris	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle blanche non séparable + Joint cassant gris (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA (6)
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 Réf échantillon client : P022 - Colle de faïence - 1er étage - Salle de bain ITC-KCEMK-1992819		Réf échantillon ITGA : IT112603-3069 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
▸ (Peinture) + Colle grise non séparable + (Couche plâtrée blanche non séparable) Carrelage (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA (6)
Carrelage	---	Non analysé	
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 Réf échantillon client : P023 - Colle de faïence - 1er étage - Wc 2 ITC-WHYIE-1992820		Réf échantillon ITGA : IT112603-3070 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Joint cassant / Peinture	
Carrelage	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + (Joint cassant) + (Peinture non séparable) (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile	Analyste : MDK (6)
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 Réf échantillon client : P024 - Colle de faïence - 1er étage - Degagement 1 ITC-TQKDD-1992821		Réf échantillon ITGA : IT112603-3071 Description ITGA : Carrelage en vrac / Colle grise / Couche plâtrée blanche	
Carrelage en vrac	---	Non analysé	
▸ Colle grise non séparable + Couche plâtrée blanche (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4099 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P025 - Peinture décorative - 1er étage - Cuisine 2 ITM-BOGZ-1992822			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3072	
		<b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac / Matériau blanc / Bois massif	
Peintures multiples en vrac + Matériau blanc non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. Autres fibres inhalables distinguées par D. (3),(4) Analyste : KAZ (5)
Bois massif	---	Non analysé	
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P026 - Peinture décorative - 1er étage - Chambre 3 ITM-BZKXC-1992823			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3073	
		<b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P027 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Salon ITM-IUZZA-1992824			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3074	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGIEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P028 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Chambre 3 ITM-JVNPO-1992831			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3075	
		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture non séparable + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (2) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M. (3) Analyste : DGA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 7/8

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4099 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P029 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Cuisine 2 ITM-RYNQ-1992832			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3076 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux gris en vrac			
<b>Peinture + Enduit plâtreux gris en vrac non séparable</b> (1)	<b>META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	<b>Amiante non détecté (2) / -</b>	<b>Analyste : DGA (5)</b>
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-OGEWQM-307734 <b>Réf échantillon client :</b> P030 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - 1er étage - Salle de bain ITM-NCLJUF-1992833			
<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3077 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit blanc / Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée			
<b>Peinture non séparable + Enduit blanc non séparable + Matériau plâtreux blanc avec couche cartonnée</b> (1)	<b>META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	<b>Amiante non détecté (2) / -</b>	<b>Analyste : DGA (6)</b>

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).  
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(3) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
La (les) couche(s) demandée(s) ont fait l'objet de prises d'essai ciblées mais n'ont pas pu être séparées des couches identifiées entre parenthèses pour lesquelles la limite de détection n'est pas garantie.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : **Kawthar ZORGAN Analyste**

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 8/8





44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tel : 04.77.79.52.80  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100 EN DATE DU 10/03/2026

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC LYON (CRALY) 11 rue Saint Maximin 69003 LYON	Réf. Commande ITGA : IT1126-4100  Réf. Commande Client : 2602CRALY_-BI14630000000312_2026_03_03_1822_251 0
--	---

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :  
ou  
- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie  
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :  
(A) - Traitement mécanique en milieu aqueux  
(B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques  
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.  
ou  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634  Réf échantillon client : P031 - Panneaux et plaques - 1er étage - Degagement 1 ITM-ZXSSQ-1992834		Réf échantillon ITGA : IT112603-3027  Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : IDR (6)
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable (1)	MOLP le 09/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / Aucune	Analyste : BKM (6)
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634  Réf échantillon client : P032 - Joint de mastic de vitrage - 1er étage - Degagement 1 ITM-ABPUR-1992835		Réf échantillon ITGA : IT112603-3028  Description ITGA : Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P033 - Joint de mastic de vitrage - 1er étage - Cuisine 2 ITC-NUNAF-1992836		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3029 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P034 - Joint/mastic de vitrage - 1er étage - Salle de bain ITC-JUJHM-1992837		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3030 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact beige	
▶ Peinture non séparable + Matériau compact beige (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P035 - Joint d'étanchéité - 1er étage - Cuisine 2 ITC-UQRWB-1992838		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3031 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau souple noir	
▶ Peinture non séparable + Matériau souple noir (1)	META (B) le 09/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MDK (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P036 - Joint d'étanchéité - 1er étage - Salon ITC-FKCZZ-1939040		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3032 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau souple marron	
▶ Peinture non séparable + Matériau souple marron (1)	META (B) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : VGD (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P037 - Peinture décorative - 1er étage - Salon ITC-ZMORO-1939041		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3033 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 Réf échantillon client : P038 - Peinture décorative - 1er étage - Chambre 3 ITM-WXWIT-1939042		Réf échantillon ITGA : IT112603-3034 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (5)
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 Réf échantillon client : P039 - Peinture décorative - 1er étage - Cuisine 2 ITM-SQSR-1938437		Réf échantillon ITGA : IT112603-3035 Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (5)
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 Réf échantillon client : P040 - Isolant fibreux en sous toiture - Combles - Combles ITM-UULQO-1938436		Réf échantillon ITGA : IT112603-3036 Description ITGA : Matériau fibreux jaune	
Matériau fibreux jaune	MOLP le 10/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / Aucune	Analyste : RAO
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 Réf échantillon client : P041 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - Entrée ITM-IEUBA-1938435		Réf échantillon ITGA : IT112603-3037 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (4) Analyste : KHD (5)
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 Réf échantillon client : P042 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloche - Rez de chaussée - Stockage ITM-XNMHH-1938622		Réf échantillon ITGA : IT112603-3038 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (4) Analyste : KHD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/6



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P043 - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Colle - Rez de chaussée - Salle communale ITM-XLJIF-1938623		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3039 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau fibreux beige avec couche d'aluminium	
<b>Peinture non séparable + Matériau fibreux beige avec couche d'aluminium</b> (1)	MOLP le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	<b>Présence de fibres d'amiante / Chrysotile</b>	Analyste : RAO (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P044 - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Colle - Rez de chaussée - Salle communale ITM-MOQLP-1938624		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3040 <b>Description ITGA :</b> <b>Matériau fibreux marron / Papier beige / Colle polymère jaune / Toile fibreuse blanche</b>	
<b>Matériau fibreux marron + Papier beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable</b> (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MDK (6)
<b>Matériau fibreux marron</b>	MOLP le 10/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / Aucune	Analyste : BKM
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P045 - Isolant fibreux - Rez de chaussée - Salle communale ITM-RKJVC-1938625		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3041 <b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux jaune avec poussières	
<b>Matériau fibreux jaune avec poussières</b>	MOLP + META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : IDR
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P046 - Enduit à base de ciment projeté - Rez de chaussée - Stockage ITM-CEEGL-1938626		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3042 <b>Description ITGA :</b> Enduit compact gris	
<b>Enduit compact gris</b>	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P047 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade Nord ITC-TSIZV-1992792		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3043  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P048 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloche) - Extérieur - Facade Nord ITC-WSAWJ-1992793		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3044  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P049 - Enduit de scellement (Pierre) - Extérieur - Facade Sud ITC-VZJCK-1992794		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3045  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P050 - Enduit de scellement (Pierre) - Extérieur - Facade Sud ITC-BHUIU-1992795		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3046  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture + Enduit gris en vrac non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P051 - Peinture décorative - Extérieur - Escalier ITC-BUKAN-1992796		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3047  <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac	
▶ Peintures multiples en vrac (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100 EN DATE DU 10/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Elements analytiques
-------------------	---	------------------------------	----------------------

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).  
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observable inférieure à la limite de détection. Pour être optiquement observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure 0,2 micromètre (µm).  
(3) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(4) D'autres fibres minérales susceptibles d'être inhalées (dont la largeur est inférieure à 3 µm) ont été détectées. Ces fibres sont non asbestiformes et ont pu être différenciées des fibres d'amiante via les critères d'identification reportés dans les données analytiques (M : Morphologie / D : Diffraction électronique / A : Analyse EDX).  
(5) Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.  
(6) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Kawthar ZORGAN Analyste

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/6

<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3039/m1	
<b>Réf échantillon client :</b> P043 - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Colle - Rez de chaussée - Salle communale ITM-XLKIF-1938623		<b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau fibreux beige avec couche d'aluminium	
<b>M</b> ▶ Peinture non séparable + Matériau fibreux beige avec couche d'aluminium	(1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté (2) / -  Analyste : VGD (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3040/m1	
<b>Réf échantillon client :</b> P044 - Couche1: Sous couche de tissus mural + Couche2: Colle - Rez de chaussée - Salle communale ITM-MQQLP-1938624		<b>Description ITGA :</b> <b>Matériau fibreux marron / Papier beige / Colle polymère jaune / Toile fibreuse blanche</b>	
<b>M</b> ▶ Matériau fibreux marron + Papier beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable	(1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -  Analyste : IDR (3)

## ANNEXE 4 - AUTRES DOCUMENTS





44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tél : 04.77.79.52.80  
Fax : 04.77.79.52.99  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT112603-3039/ m1 EN DATE DU 18/03/2026

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Ce rapport d'analyse annule et remplace le rapport d'analyse numéro IT112603-3039 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

#### Cliant :

SOCOTEC DIAGNOSTIC LYON (CRALY)  
M. Teddy FRESNEAU  
11 rue Saint Maximin  
69003 LYON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT1126-4100  
Echantillon ITGA : IT112603-3039  
Reçu au laboratoire le : 06/03/2026

**Réf. Cliant :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le cliant qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2602CRALY_- BI14630000000312_2026_03_03_1822_2510
Dossier cliant	2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634
Echantillon	P043 - Couche1: Sous couche de tissu mural + Couche2: Colle - Rez de chaussée - Salle communale ITM-XLKIF-1938623
Description ITGA	Peinture / Matériau fibreux beige avec couche d'aluminium

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Peinture non séparable + Matériau fibreux beige avec couche d'aluminium (1)	META (A) le 16/03/2026 Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : VGD (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Explication des modifications par rapport à la version précédente du document :

L'échantillon a été réanalysé à la suite d'une demande cliant et les résultats précédemment émis ne peuvent pas être intégralement confirmés. Cela est dû à une erreur isolée de saisie des résultats de l'analyste et nous sommes désolés de la gêner occasionnée.

Validé par : Maxime BECK Responsable Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du cliant, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 1



44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tél : 04.77.79.52.80  
Fax : 04.77.79.52.99  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole : ►

## RAPPORT D'ESSAI N° IT112603-3040/ m1 EN DATE DU 18/03/2026

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Ce rapport d'analyse annule et remplace le rapport d'analyse numéro IT112603-3040 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.

#### Client :

SOCOTEC DIAGNOSTIC LYON (CRALY)  
M. Teddy FRESNEAU  
11 rue Saint Maximin  
69003 LYON

#### Prélèvement :

Commande ITGA : IT1126-4100  
Echantillon ITGA : IT112603-3040  
Reçu au laboratoire le : 06/03/2026

**Réf. Client :** Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande	2602CRALY_- BI14630000000312_2026_03_03_1822_2510
Dossier client	2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634
Echantillon	P044 - Couche1: Sous couche de tissu mural + Couche2: Colle - Rez de chaussée - Salle communale ITM-MQQLP-1938624

Description ITGA	<b>Matériau fibreux marron / Papier beige / Colle polymère jaune / Toile fibreuse blanche</b>
------------------	---

**Préparation** Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

#### Technique Analytique

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique  
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

#### Résultat :

Fraction Analysée	Technique analytique (Méthode de préparation) et date d'analyse	Résultat	Variété d'amiante	Eléments analytiques
► Matériau fibreux marron + Papier beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable (1)	META (A) le 14/03/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2)	---	Analyste : IDR (3)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).

(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.

(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.

Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.

Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 1 / 2



---

**RAPPORT D'ESSAI N° IT112603-3040/ m1 EN DATE DU 18/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

---

Explication des modifications par rapport à la version précédente du document :

L'échantillon a été réanalysé à la suite d'une demande client et les résultats précédemment émis ont été confirmés lors de cette contre-analyse.

Validé par : Maxime BECK Responsable Laboratoire Adjoint

---

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.  
Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164 rev 27

Page 2 / 2



44 rue Jean Huss  
42000 SAINT ETIENNE  
Tel : 04.77.79.52.80  
www.itga.fr



Accréditation n° 1-1761

Portée disponible  
sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

## RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100/ m1 EN DATE DU 18/03/2026

### RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)

*Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.  
Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.*

*Ce rapport annule et remplace le rapport IT1126-4100 émis précédemment qui doit être détruit. Toute utilisation de la version précédente et de ses éventuelles reproductions engage la responsabilité du destinataire du rapport. Les modifications sont identifiées par un trait dans la marge.*

Cliant : SOCOTEC DIAGNOSTIC LYON (CRALY) 11 rue Saint Maximin 69003 LYON	Réf. Commande ITGA : IT1126-4100  Réf. Commande Client : 2602CRALY_-_BI14630000000312_2026_03_03_1822_251 0
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 06/03/2026

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon conformément à l'arrêté du 1er octobre 2019 :

ou

- Pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
  - (A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
  - (B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) : Morphologie et critères optiques

Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

ou

électronique

La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Légende : **M** Résultat modifié depuis la version précédente **N** Résultat ajouté depuis la version précédente

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634		Réf échantillon ITGA : IT112603-3027	
Réf échantillon client : P031 - Panneaux et plaques - 1er étage - Degagement 1 ITC-ZXSSQ-1992834		Description ITGA : Enduit blanc / Matériau fibreux beige	
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : IDR (6)
Enduit blanc non séparable + Matériau fibreux beige non séparable (1)	MOLP le 09/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / Aucune	Analyste : BKM (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 1/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100/ m1 EN DATE DU 18/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P032 - Joint de mastic de vitrage - 1er étage - Degagement 1 ITM-ABPUR-1992835			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3028  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	(1) META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P033 - Joint de mastic de vitrage - 1er étage - Cuisine 2 ITM-NUNAF-1992836			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3029  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	(1) META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P034 - Joint/mastic de vitrage - 1er étage - Salle de bain ITM-JUHM-1992837			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3030  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau compact beige	
Peinture non séparable + Matériau compact beige	(1) META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P035 - Joint d'étanchéité - 1er étage - Cuisine 2 ITM-UQRWB-1992838			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3031  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau souple noir	
Peinture non séparable + Matériau souple noir	(1) META (B) le 09/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : MDK (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P036 - Joint d'étanchéité - 1er étage - Salon ITM-FKZZ-1939040			
		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3032  <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau souple marron	
Peinture non séparable + Matériau souple marron	(1) META (B) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : VGD (6)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 2/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100/ m1 EN DATE DU 18/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P037 - Peinture décorative - 1er étage - Salon ITC-ZMORO-1939041		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3033 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P038 - Peinture décorative - 1er étage - Chambre 3 ITC-WXWIT-1939042		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3034 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P039 - Peinture décorative - 1er étage - Cuisine 2 ITC-SQSR-1938437		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3035 <b>Description ITGA :</b> Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : KHD (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P040 - Isolant fibreux en sous toiture - Combles - Combles ITC-WULQO-1938436		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3036 <b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux jaune	
Matériau fibreux jaune	MOLP le 10/03/2026 Nombre de préparations : 2 Nombre de supports d'analyse : 2	Amiante non détecté (2) / Aucune	Analyste : RAO
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P041 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Entrée ITC-IEUBA-1938435		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3037 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtré blanc en vrac	
Peinture + Enduit plâtré blanc en vrac non séparable (1)	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (4) Analyste : KHD (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 3/6



**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100/ m1 EN DATE DU 18/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P042 - Enduit à base de plâtre lisse ou taloché - Rez de chaussée - Stockage ITC-XNMIH-1938622		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3038 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac	
<b>Peinture + Enduit plâtreux blanc en vrac non séparable</b> (1)	<b>META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Autres fibres inhalables distinguées par M/D/A. (4) Analyse : KHD (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P043 - Couche1: Sous couche de tissu mural + Couche2: Colle - Rez de chaussée - Salle communale ITC-XLKIF-1938623		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3039/m1 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Matériau fibreux beige avec couche d'aluminium	
<b>M Peinture non séparable + Matériau fibreux beige avec couche d'aluminium</b> (1)	<b>META (A) le 16/03/2026</b> Nombre de préparations : 5 Nombre de supports d'analyse : 5	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : VGD (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P044 - Couche1: Sous couche de tissu mural + Couche2: Colle - Rez de chaussée - Salle communale ITC-MQQLP-1938624		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3040/m1 <b>Description ITGA :</b> <b>Matériau fibreux marron / Papier beige / Colle polymère jaune / Toile fibreuse blanche</b>	
<b>M Matériau fibreux marron + Papier beige non séparable + Colle polymère jaune non séparable + Toile fibreuse blanche non séparable</b> (1)	<b>META (A) le 14/03/2026</b> Nombre de préparations : 4 Nombre de supports d'analyse : 4	Amiante non détecté (2) / -	Analyse : IDR (3)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P045 - Isolant fibreux - Rez de chaussée - Salle communale ITC-RKJVC-1938625		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3041 <b>Description ITGA :</b> Matériau fibreux jaune avec poussières	
<b>Matériau fibreux jaune avec poussières</b> (1)	<b>MOLP + META (A) le 10/03/2026</b> Nombre de préparations : 3 Nombre de supports d'analyse : 3	Amiante non détecté (3) / -	Analyse : IDR

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 4/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100/ m1 EN DATE DU 18/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P046 - Enduit à base de ciment projeté - Rez de chaussée - Stockage ITM-CEEGL-1938626		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3042 <b>Description ITGA :</b> Enduit compact gris	
▶ Enduit compact gris	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P047 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Nord ITM-TSIZV-1992792		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3043 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris	(1) META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (6)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P048 - Enduit extérieur (projeté, lisse ou taloché) - Extérieur - Facade Nord ITM-WSAWJ-1992793		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3044 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture non séparable + Enduit gris en vrac	(1) META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P049 - Enduit de scellement (Pierre) - Extérieur - Facade Sud ITM-VZJCK-1992794		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3045 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture + Enduit gris en vrac non séparable	(1) META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)
<b>Réf dossier client :</b> 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634 <b>Réf échantillon client :</b> P050 - Enduit de scellement (Pierre) - Extérieur - Facade Sud ITM-BHUIU-1992795		<b>Réf échantillon ITGA :</b> IT112603-3046 <b>Description ITGA :</b> Peinture / Enduit gris en vrac	
▶ Peinture + Enduit gris en vrac non séparable	(1) META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 5/6

**RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT1126-4100/ m1 EN DATE DU 18/03/2026**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATÉRIAU(X)**

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation et date d'analyse)	Résultat / Variété d'amiante	Eléments analytiques
Réf dossier client : 2602CRALY - BI14630000000312 - 154 RUE DE LA Butte gîte communal 72110 SUIN ITC-WOASON-307634		Réf échantillon ITGA : IT112603-3047	
Réf échantillon client : P051 - Peinture décorative - Extérieur - Escalier ITM-BUKAN-1992796		Description ITGA : Peintures multiples en vrac	
Peintures multiples en vrac	META (A) le 10/03/2026 Nombre de préparations : 1 Nombre de supports d'analyse : 1	Amiante non détecté (3) / -	Analyste : DGA (5)

(1) La prise d'essai ne permet pas la dissociation des couches car il existe un risque de contamination entre les couches (couches en vrac ou couches fines).  
(2) Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, l'échantillon objet de l'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure à la limite de détection.  
(3) Pour les couches non-séparables et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie sur la prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chaque couche si la prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.  
Les couches formalisées en gras dans la description ITGA ont été identifiées par le laboratoire alors qu'elles n'avaient pas été distinguées par le client. Si les couches étaient susceptibles de contenir de l'amiante par nature elles ont fait l'objet d'une analyse.  
Dans le cas d'une demande d'analyse de couche(s) spécifique(s), seules les couches non distinguables à l'œil nu par le client, ont été analysées.

Validé par : Maxime BECK Responsable Laboratoire Adjoint

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-01 rev 19

Page 6/6

Néant



# ANNEXE 5 - CERTIFICAT DE COMPETENCES



## Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI6227 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur FRESNEAU Teddy**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 22/02/2022 - Date d'expiration : 21/02/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 22/02/2022 - Date d'expiration : 21/02/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse

<https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/07/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification  
(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification



Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)

I.Cert - Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K  
35760 Saint-Grégoire



CPE DI FR 11 rev19

## ANNEXE 6 - ATTESTATION D'ASSURANCE

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
 Département Construction  
 Tour Ariane  
 5, Place des Pyramides  
 La Défense 9  
 92088 Paris La Défense Cedex

 **01 41 34 50 00**  
 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
 Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
 civile professionnelle et  
 exploitation

### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
 Client : **0010834120**



**Assurance et Banque**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
 21 Route d'Albert  
 62450 AVESNES LES BAPAUME  
 N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 12/12/2025  
 POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART  
 Directeur Général Délégué d'AXA France



AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959 RCS Nanterre. AXA Assurances IARD Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle contre l'incendie, les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie Mutuelle - Société d'Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Sièges sociaux : 313, Terrasses de l'Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica - SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150 RCS Versailles - Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 6451 392 724 RCS Nanterre - Siège social : 6, rue André Gide 92320 Châtillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.

Votre intermédiaire  
**MARSH SAS**  
Département Construction  
Tour Ariane  
5, Place des Pyramides  
La Défense 9  
92088 Paris La Défense Cedex



Assurance et Banque

☎ **01 41 34 50 00**

📠 **01 41 34 55 00**

N°ORIAS **07 001 037**  
Site ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

#### Votre contrat

Construction : Responsabilité  
civile professionnelle et  
exploitation

#### Vos références

Contrat : **37503519275087**  
Client : **0010834120**

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'entreprise d'assurance AXA France IARD atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC  
21 Route d'Albert  
62450 AVESNES LES BAPAUME  
N°SIREN : 479 076 838

Est bénéficiaire des garanties du contrat d'assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2026 au 01/01/2027.

Ce contrat garanti l'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des missions qui lui sont confiées.

Ce contrat garantit, à hauteur de 1.500.000 € par sinistre, notamment :

Les missions relatives à l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériau contenant de l'amiante, prévus soit à l'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R.1334-20 à 25 du code de la santé publique, soit aux articles R.4412-97 à R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes missions de vérification technique et d'assistance technique liées à l'amiante.

Les missions relatives à l'établissement du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L.126-6 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations intérieures de gaz prévu à l'article L.134-9 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état des installations électriques prévu à l'article L.134-7 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions relatives à l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans les bâtiments prévu à l'article L.126-24 du code de la construction et de l'habitation.

Les missions de diagnostic ou de vérification relatives à la présence de plomb dans les bâtiments ainsi que les missions relatives à l'établissement du constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.

**La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.**

Nanterre le 12/12/2025  
POUR LA SOCIETE :

Mathieu GODART  
Directeur Général Délégué d'AXA France



# Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI6227 Version 006

Je soussigné, Etienne LAMY, Directeur Opérationnel d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur FRESNEAU Teddy**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
DPE tout type de bâtiments	Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment (2) Date d'effet : 22/02/2022 - Date d'expiration : 21/02/2029
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel (2) Date d'effet : 22/02/2022 - Date d'expiration : 21/02/2029
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine (1) Date d'effet : 26/01/2022 - Date d'expiration : 25/01/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.

Ce certificat n'implique qu'une présomption de certification. Sa validité peut être vérifiée à l'adresse <https://www.icert.fr/liste-des-certifies/>

Valide à partir du 01/07/2024.

*Etienne Lamy*

(1) Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

(2) Arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification