Bureau Veritas Exploitation SAS
DIJON
6 rue Marcel Dassault
21000 DIJON France
Mail : florian.mathieu@bureauveritas.com

A l'attention de M. ROUSSIN Jessy
COMMUNE DE CLAMECY
PLACE DU 19 AOUT
58500 CLAMECY

Rapport mis à disposition sur le site BVLink
https://bvlink.bureauveritas.com/

Rapport de vérification électricité visite périodique

Musée

AVEC ECART

Intervention du 09/07/2026 (1.0 jour)

Coordonnées du site :
Nom du site : MAIRIE DE CLAMECY
Latitude : 47.4612
Longitude : 3.5203

Lieu d'intervention :
MUSEE ROMAIN ROLLAND
58500 CLAMECY

Numéro d'affaire : 7884987
Référence du rapport : 7884987/11.18.1.P
Rédigé le : 09/07/2026
Par : Florian MATHIEU
Ce document a été validé par son auteur

Activité de l'établissement : MUSEE

Date de la précédente vérification : 29/07/2025

Accréditation Cofrac n° 3-1335,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

Sommaire

Préambule....3
Rappel des obligations de l'employeur....3
Actions à mener....3

Liste récapitulative des observations issues de la vérification....5
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ROMAIN ROLLAND (CLAMECY 58 500 / AVENUE DE LA REPUBLIQUE)...5
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ROMAIN ROLLAND (CLAMECY 58 500 / AVENUE DE LA REPUBLIQUE)...6

Informations générales....7
Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client....7
Personne chargée de la surveillance de l'installation....7
Installations vérifiées....7
Eléments de l'installation non vérifiables....7
Modifications apportées aux installations....8

Vérification relative à la protection des travailleurs....9
Information documentaire....9
Textes de référence....9
Modalité de vérification....9
Registre de sécurité....10
Condition de mise hors tension....10

Résultats des mesures et essais....11
Conditions de mesure....11
Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure....11
Appareils de mesure utilisés....11
Prises de terre....12
Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT....12
Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret....14

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension....15

Copyright BUREAU VERITAS

Préambule

Bureau Veritas a le plaisir de vous remettre le rapport de vérification de vos installations électriques telles que décrites ci-après.

Ce rapport mentionne les constatations effectuées par le vérificateur, à l'aide des moyens mis à sa disposition ; il localise les points pour lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et propose des modifications à effectuer pour y remédier.

Rappel des obligations de l'employeur

L'employeur doit désigner une personne compétente connaissant bien les installations pour accompagner l'intervenant Bureau Veritas pour lui présenter l'ensemble de l'installation et les locaux à risques particuliers. L'employeur conserve la direction et la responsabilité des installations, des équipements et des appareils sur lesquels Bureau Veritas est appelé à intervenir.

Conformément aux prescriptions de l'arrêté du 26/12/2011, Bureau Veritas doit réaliser des coupures sur les installations électriques basse tension (BT) et, le cas échéant, être présent lors des coupures haute tension (HT) que vous (employeur) organisez avec du personnel qualifié et autorisé pour réaliser les procédures de mise hors tension des installations en HT.

L'objectif des coupures est d'effectuer les essais et mesures nécessaires pour vérifier la protection des personnes contre les risques électriques. Un manquement à vos obligations règlementaires sera signalé dans le rapport de vérification sous forme d'une observation conformément aux prescriptions du document Question/Réponse de la Direction Générale du Travail (DGT).

Pour information, les coupures sont nécessaires pour vérifier :

- le fonctionnement des dispositifs différentiels résiduels BT,
- le fonctionnement des éclairages de sécurité,
- les caractéristiques et l'état de certains équipements BT et HT accessibles qu'après coupure,
- le fonctionnement des coupures d'urgence BT du type télécommandées,
- les dispositifs d'inter-verrouillages HT et le cas échéant BT,
- si nécessaire, l'isolement des circuits BT.

Les informations établies sous la responsabilité de l'employeur, exigées par la réglementation et indispensable pour la réalisation de la vérification, doivent être fournies afin d'assurer le bon déroulement des vérifications.

Les informations concernées sont :

- l'ensemble des documents du dossier technique définie dans l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011 et rappelé dans le chapitre « Information documentaire » du présent rapport ;
- pour la réalisation des vérifications périodiques annuelle, les rapports mentionnés ci-après.
    - Par ordre de priorité : le rapport de vérification initiale de l'installation ou un rapport de première vérification périodique menée comme une initiale ou un rapport périodique dit « quadriennal » réalisé depuis moins de quatre ans ;
    - Le rapport périodique de l'année antérieure pour les installations existantes depuis plus d'un an.
- En l'absence des rapports antérieurs nécessaire pour la réalisation de la vérification périodique annuelle, la vérification périodique doit être conduite comme une vérification initiale afin d'établir la conformité de l'installation. Le cas échéant, Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin de mettre en œuvre cette vérification

L'employeur doit :

- garantir la réalisation complète de la vérification en toute sécurité ;
- mettre en œuvre les procédures amenant le vérificateur à pouvoir effectuer ou à faire effectuer les mises hors tension de l'installation de manière à procéder aux essais de mesurage ;
- donner les moyens d'accès à tous les récepteurs sans risque éventuel de chute.

Lorsque la totalité ou une partie d'installation n'a pas pu être vérifiée (impossibilité de coupure, absence des agents du distributeur au rendez-vous demandé, absence de documents, ...) le vérificateur en précise la raison dans le rapport.
Un complément de vérification pourra, alors être effectué à la demande de l'employeur au titre d'une mission complémentaire.

Actions à mener

Le cas échéant l'employeur doit remédier aux écarts constatés lors de la vérification et mentionnés dans le présent rapport.

Copyright BUREAU VERITAS

Préambule

L'employeur doit tenir à jour **un registre de sécurité par établissement**, y consigner sa propre conclusion à partir des résultats des vérifications et y annexer le présent rapport.

Ces documents sont à tenir à disposition des utilisateurs, des autorités et de l'organisme de contrôle.

Pour faciliter la prise de connaissance du rapport et vous orienter sur les informations essentielles nécessaires à la prise de décision, Bureau Veritas affiche en première page du rapport un pictogramme synthétisant le résultat de la vérification.
La définition de cette symbolique est précisée dans le tableau joint.

Pictogrammes / Critères			
✓ Sans observation ✓ 100 % des coupures basse tension réalisées	✓	✓	✗
✓ 100% des points vérifiés ✓ 100% des locaux vérifiés	✓	✗	✗ ou ✓

Le pictogramme est une aide appréciable à la consultation mais ne peut se substituer à une lecture attentive et détaillée du rapport afin de vérifier la cohérence des informations relevées et prendre connaissance des écarts émis.

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Périmètre vérifié dans le rapport | MAIRIE DE CLAMECY

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ROMAIN ROLLAND (CLAMECY 58 500 / AVENUE DE LA REPUBLIQUE)

Installations Basse et Très Basse Tension

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland
↳ Rez de Jardin N-1
↳ **Grande Salle**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Locaux et recepteurs electriques	**1**	**Placer les bornes situées derrière le tableau n°70 à l'intérieur d'une boîte de dérivation.**

Code Obs. : *FM/300724/095319/0*
Date de 1er signalement : *30/07/2024*
Art. Réf. : *CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.526*

Vous pouvez souscrire à l'option Data View
Aucune image disponible

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland
↳ Rez de Jardin N-1
↳ Grande Salle
↳ **Sanitaire**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Armoire électrique		
Recepteurs / points lumineux / prises de courant	**2**	**Améliorer ou réaliser la continuité de la liaison au conducteur de protection (valeur maximale de 2 Ohms). du châssis de l'armoire coté droit du tableau général basse tension.**

Code Obs. : *FM/070726/130659/1*
Date de 1er signalement : *09/07/2026* NOUVEAU
Art. Réf. : *CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.6.4.3.2*

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland
↳ Rez-de-chaussée N 0
↳ Bureau Conservation
↳ **Circulation**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
TD BUREAUX		
Coffrets et armoires electriques	**3**	**Reposer le cache du répartiteur.**

Code Obs. : *FM/300724/110642/0*
Date de 1er signalement : *30/07/2024*
Art. Réf. : *CDT R.4215-3 NF C 15-100-1 Art.4-41 - Annexe 41A.2*

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland
↳ Extérieur
↳ **Local compteur**

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*
Coffret forain : Non repéré (Défibrilateur)		
Dispositifs bt	**4**	**Compléter l'identification des départs ou installer un schéma d'installation.**

Code Obs. : *DC/290725/110432/0*
Date de 1er signalement : *31/07/2025*
Art. Réf. : *CDT R.4215-10 NF C 15-100-1 Art.514*

Copyright BUREAU VERITAS

Liste récapitulative des observations issues de la vérification

Point vérifié	*N°*	*Observation(s)*

Coffret forain : Non repéré (Défibrilateur)

Dispositifs bt **5** **Protéger la canalisation contre les surcharges.**

Code Obs. :	*Date de 1er signalement :*	*Art. Réf. :*
DC/290725/110405/0	*31/07/2025*	*CDT R.4215-6 NF C 15-100-1 Art.4-43 - 523 - 533*

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ROMAIN ROLLAND (CLAMECY 58 500 / AVENUE DE LA REPUBLIQUE)

Conditions de mise Hors Tension en Basse Tension



Notre vérification n'a fait l'objet d'aucune observation.

Informations générales

Présence des rapports des précédentes vérifications dans le dossier technique du client

Rapport de la précédente vérification périodique	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 7884987/11.17.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale ou de la précédente première vérification périodique menée comme une initiale	: Absent
Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans	: Présent
Ref ou N° du rapport	: 7884987/11.15.1.R

Personne chargée de la surveillance de l'installation

M. ROUSSIN, RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES

Installations vérifiées

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément à l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit, préalablement à toute intervention ultérieure, faire procéder à la vérification de la mise à la terre des appareils d'éclairages fixes qui n'ont pas fait l'objet de la présente vérification.

Origine de l'installation vérifiée : Local comptage Basse Tension

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc) doit être signalée à BUREAU VERITAS.

Eléments de l'installation non vérifiables

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland>CLAMECY 58 500 > AVENUE DE LA REPUBLIQUE

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > 2eme Etage N +2 > Hall > Salle Faillance

RÉCEPTEURS : ***Point lumineux***

Eclairage inaccessible : luminaire implanté à plus de 3m de haut et absence de moyens d'accès en sécurité ou luminaire placé derrière des éléments non démontables.

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > 2eme Etage N +2 > Hall > Salle Flotage

RÉCEPTEURS : ***Point lumineux***

Eclairage inaccessible : luminaire implanté à plus de 3m de haut et absence de moyens d'accès en sécurité ou luminaire placé derrière des éléments non démontables.

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Rez de Jardin N-1 > Archéologie

RÉCEPTEURS : ***Point lumineux***

Eclairage inaccessible : luminaire implanté à plus de 3m de haut et absence de moyens d'accès en sécurité ou luminaire placé derrière des éléments non démontables.

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Rez de Jardin N-1 > Grande Salle

RÉCEPTEURS : ***Point lumineux***

Eclairage inaccessible : luminaire implanté à plus de 3m de haut et absence de moyens d'accès en sécurité ou luminaire placé derrière des éléments non démontables.

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > 1er Etage N +1 > Hall > Beaux Arts

RÉCEPTEURS : ***Point lumineux***

Eclairage inaccessible : luminaire implanté à plus de 3m de haut et absence de moyens d'accès en sécurité ou luminaire placé derrière des éléments non démontables.

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > 1er Etage N +1 > Salle Loupot

RÉCEPTEURS : ***Point lumineux***

Eclairage inaccessible : luminaire implanté à plus de 3m de haut et absence de moyens d'accès en sécurité ou luminaire placé derrière des éléments non démontables.

Modifications apportées aux installations

Aucune modification signalée

Copyright BUREAU VERITAS

Information documentaire

Les informations documentaires sont nécessaires à la réalisation de la vérification, elles sont à fournir par l'employeur tel que défini par l'arrêté du 26/12/2011.
En l'absence d'éléments d'information Bureau Veritas peut être amené à réaliser des mesures compensatoires ou à établir des hypothèses, la vérification peut alors conduire à des conclusions excessives. Bureau Veritas est à la disposition de l'employeur afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre de mission complémentaire.

Présence des documents dans le dossier technique du client		Avis
Dossier Technique		
1- Plan des locaux, avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes, notamment risque d'incendie et risque d'explosion**		Absent
2a - Plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre		Absent
2b - Plan de masse à l'échelle d'implantation des canalisations électriques enterrées		Absent
3a - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations		Absent
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques)		Incomplet
5 - Carnets de câbles		Absent
6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection		Absent
9- Effectif maximal des différents locaux, dont la connaissance est nécessaire pour l'éclairage de sécurité		Absent
10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du 14/12/72 (CONSUEL)		Sans objet
DRPE		
Plan de zonage DRPE	Référence :	Sans Objet
ERP : Rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT) des installations électriques		
Document RVRAT	Référence :	Absent

**Si un DRPE existe s'y reporter,

La numérotation des points du dossier technique est celle de l'annexe III de l'arrêté du 26/12/2011. Les points 7 et 8 de l'annexe III sont traités dans les chapitres « Précédents rapports » et « DRPE » du présent rapport.

Textes de référence

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE ROMAIN ROLLAND

Arrêtés :
- Arrêté du 14/12/2011 : Eclairage de sécurité
- Arrêté du 20/12/2011 : Appareils amovibles

Normes :
- NF C 15-100-1 : installation électrique à basse tension
- NF C 15-100-7-729 : locaux ou emplacements de service électrique

Modalité de vérification

Nous avons été accompagnés totalement par
M. RAPINEAU, SERVICE TECHNIQUE, Electricien

Copyright BUREAU VERITAS

A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations à :
M. RAPINEAU, SERVICE TECHNIQUE, Electricien

Registre de sécurité

Visé à l'issue de la vérification

Condition de mise hors tension

En Basse Tension :

Mise hors tension totale de l'installation

Le client ou son représentant nous a autorisés à réaliser le démontage et le remontage des plastrons des armoires et coffrets.

L'ensemble des dispositifs de coupure d'urgence électrique de l'installation Basse Tension qui sont actionnés par télécommande ont été essayés lors de notre vérification.

Les dispositifs de coupure d'urgence objets de nos essais sont les dispositifs à action télécommandée prévus pour couper, en cas d'apparition d'un danger inattendu (chocs électriques, incendie ou explosion), l'alimentation électrique de circuits ou de groupes de circuits, de manière à satisfaire aux exigences réglementaires.

Les dispositifs de coupure d'urgence ne doivent pas être confondus avec les dispositifs d'arrêt d'urgence prescrits par la réglementation pour certains équipements de travail (Fonctionnement d'urgence destiné à arrêter un processus ou un mouvement devenu dangereux).

Dans le cadre de nos vérifications réglementaires nous n'avons pas à essayer les dispositifs assurant la seule fonction d'arrêt d'urgence. Toutefois, un dispositif d'arrêt d'urgence peut être utilisé comme dispositif de coupure d'urgence s'il satisfait à toutes les conditions correspondant à cette fonction.

Copyright BUREAU VERITAS

Conditions de mesure

MESURES D'ISOLEMENT
Les mesures d'isolement par rapport à la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison à la terre a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure à 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE DES CONDUCTEURS DE PROTECTIONS ET DES LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
Pour toutes les vérifications périodiques et lors des visites initiales sur des installations en schéma TT ou en présence d'une note de calcul pour les schémas TN ou IT, la vérification de continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre. Elle est correcte si la valeur mesurée de la résistance est inférieure ou égale à 2 Ohms.

VÉRIFICATION DE LA RÉSISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION
Lors des visites initiales en schéma TN et IT, la vérification de la résistance des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre en cas d'absence de note de calcul ou de protections assurées par des dispositifs différentiels résiduels. Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions des tableaux du guide UTE C 15-105 § D6.1

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS
La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 In et In. (In : sensibilité du dispositif différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.
Les dispositifs différentiels résiduels dont l'intensité assignée est supérieure à 1000 mA, sont testés mécaniquement par une action sur le bouton test du dispositif.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")
Cette mesure est effectuée si nécessaire à l'aide d'un milliohmmètre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RÉSISTANCE DE PRISE DE TERRE
Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré $R \leq \frac{UL}{\Delta n}$

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excès.
- En régime IT, TN, et avant mise sous tension : Mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100-1, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

Abréviations, sigles et repères utilisés dans les tableaux de mesure

PRISE DE TERRE

Nature de la prise de terre	Ceinturage à fond de fouille	Ensemble de prises de terre interconnectées	Piquet de terre	Nature indéterminée
Repère	**FF**	**EI**	**PT**	**IND**

Méthode de mesure	Par résistance de boucle	Par telluromètre
Repère	**RB**	**T**

Code mesure	Barrette ouverte	Barrette fermée	Ensemble interconnecté
Repère	**A**	**B**	**C**

RECEPTEURS ELECTRIQUES :
PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible)

AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

Appareils de mesure utilisés

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Mesure de la résistance de prises de terre : **SEFRAM MW9655**
Mesure de l'isolement : **Sans objet**
Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : **SEFRAM MW9655**
Test de déclenchement des dispositifs différentiels : **SEFRAM MW9655**
Mesure des impédances de boucle : **Sans objet**
Essais de fonctionnement des contrôleurs permanents d'isolement : **Sans objet**

Prises de terre

Emplacement et désignation	Résistance de prise de terre				Commentaires	N° d'obs (*)
	Nature prise de terre (1)	Méthode de mesure (1)	Valeur mesurée (Ohms)	Code mesure (1)		
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland(CLAMECY 58 500 / AVENUE DE LA REPUBLIQUE)						
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Rez-de-chaussée N 0						
Terre des masses BT (RA : schéma TTN/ITN, TTS/ITS)	IND	RB	2	B		

(1) Consulter la liste des abréviations

Essais des dispositifs différentiels et mesures d'isolement des circuits BT

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland(CLAMECY 58 500 / AVENUE DE LA REPUBLIQUE)					
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > 1er Etage N +1 > Hall > Beaux Arts					
TD N + 1					
PC RESERVE	*30*		1		
PC INFO	*30*		1		
Général prises de courants	*30*		1		
Général éclairage 1	*300*		1		
ECL RESERVE	*300*		1		
Général éclairage 2	*300*		1		
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > 2eme Etage N +2 > Hall > Circulation locaux Technique					
TD N + 2					
PC L.TECH	*30*		1		
PC INFO	*30*		1		
PROTECTION PRISES	*30*		1		
ECL LOCAL TECH	*300*		1		
ECL 1	*300*		1		
ECL 2	*300*		1		
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Extérieur > Local compteur					
Coffret forain					
Général	*30*		1		
Non repéré (Défibrilateur)	*30*		1		**4 / 5**
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Rez-de-chaussée N 0 > Bureau Conservation > Circulation					
TD BUREAUX					
G ECL	*300*		1		
G PC	*30*		1		
PC INFO	*30*		1		
LUM ESCALIER	*300*		1		
PC ESCALIER	*30*		1		

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	Tempo (ms)	Fonct (1)		
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Rez-de-chaussée N 0 > Exposition Chevroches > Bureau Atelier					
TD RDC					
PRISE BUREAU	*30*		1		
Chevroches	*30*		1		
PRISE	*30*		1		
ECL 1	*300*		1		
ECL BUREAU RES	*300*		1		
ECL 2	*300*		1		
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Rez de Jardin N-1 > Archéologie > Réserve					
TD AD2					
POMPE RESERVE	*30*		1		
POMPE ASC	*30*		1		
ECL ASC	*300*		1		
PC	*30*		1		
PRISE RESERVE	*30*		1		
PRISE INFO	*30*		1		
ECLAIRAGE 1	*300*		1		
PROTECTION ECLAIRAGE	*300*		1		
PROTECTION ECLAIRAGE 2	*300*		1		
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Rez de Jardin N-1 > Grande Salle > Sanitaire					
Tableau Général Basse Tension					
Disjoncteur de branchement	*1000*	*150*	1		
CHAUFFERIE	*300*		1		
VMC	*300*		1		
VMC LIBRE	*300*		1		
ASCENSEUR	*300*		1		
MONTE HANDICAPE	*300*		1		
CAMERA	*300*		1		
TD AD1					
G CONVECTEUR	*300*		1		
DISJONCTEUR ECL 1	*300*		1		
DISJONCTEUR ECL 2	*300*		1		
VMC	*300*		1		
DISJONCTEUR ECLAIRAGE NP	*300*		1		
PC NP	*30*		1		
CE1	*300*		1		
ECL EXT	*30*		1		
SECHE MAINS	*30*		1		
PC	*30*		1		
INCENDIE	*300*		1		
ALARME INTRUS	*300*		1		
AL TECH	*300*		1		
AUTOCOM	*300*		1		
RELEVAGE	*300*		1		
VENTILATION	*300*		1		
POMPE	*30*		1		

(1) *La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Dispositifs différentiels non inclus dans une armoire ou un coffret

Emplacement et désignation du dispositif	Dispositifs différentiels			Isolement (MOhms)	N° d'obs (*)
	Seuil réglage (mA)	tempo (ms)	Fonct (1)		
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland(CLAMECY 58 500 / AVENUE DE LA REPUBLIQUE)					
Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland > Rez de Jardin N-1 > Sous Station > Machinerie Ascenseur					
Prise de courant	*30*		*1*		


(1)*La valeur 0 indique que le dispositif différentiel n'a pas fonctionné, ou pas correctement.*
La valeur 1 indique que le dispositif différentiel a fonctionné correctement
L'absence de valeur indique que le dispositif différentiel n'a pas été testé

(*) Se reporter à la liste récapitulative des observations

Copyright BUREAU VERITAS

Synoptique de l'installation électrique Basse Tension

Musée d'Art et d'Histoire Romain Rolland

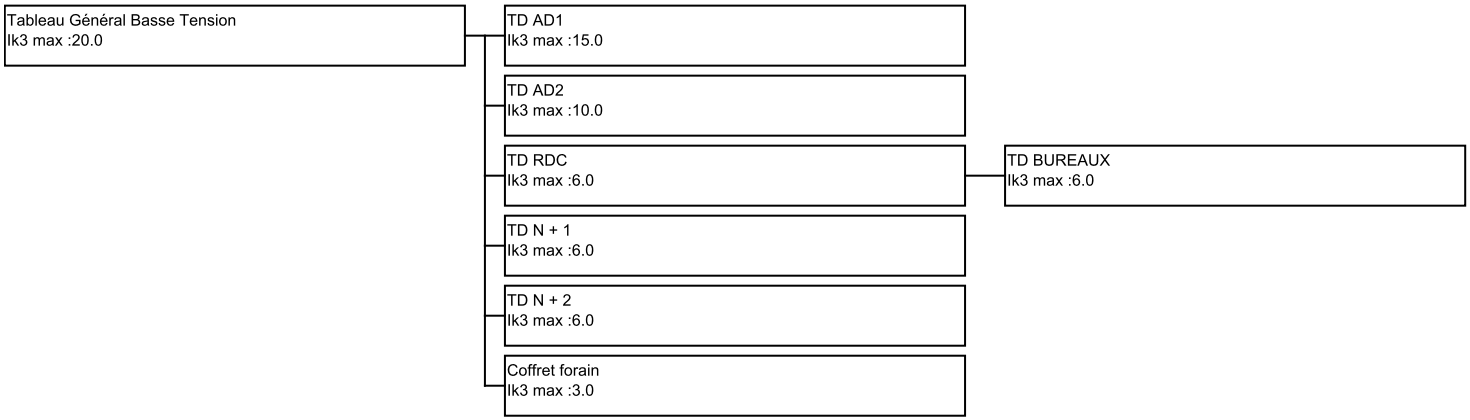

Copyright BUREAU VERITAS